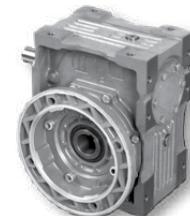


بِنَامِ حَرَّا وَنَدْجَانِ وَ

صفحه	عنوان	فهرست
۴	مقدمه	
۵	راهنمای انتخاب گیربکس ها	معرفی
۸	دستورالعمل بهره برداری مطلوب از گیربکس	
۱۴	راهنمای گیربکس های حزونی سری VF	
۲۰	موقعیت های نصب	
۲۱	مشخصات فنی	
۲۶	ابعاد کلی	
۳۳	حداکثر بار مجاز	
۳۵	مشخصات محورهای ورودی و خروجی	
۳۷	تجهیزات جانبی سری VF / VF , RVF , VF	
۳۸	امکانات مونتاژ الکتروموتور	
۴۰	راهنمای گیربکس های حزونی سری VFU	
۴۱	موقعیت های نصب	
۴۲	مشخصات فنی	
۴۶	ابعاد کلی	
۵۰	فرمولهای مفید	
۵۱	ابعاد کلی	
		ضمائم کاتالوگ


VF

VFU



مقدمه

دگرگونی‌های سریع و شگرف در عرصه تکنولوژی جهانی، ضرورت همسویی و همگامی در این زمینه را امری بدیهی می‌نماید. امروزه پژوهش، فن آوری، نوآوری و بهینه سازی مستمر محصول، کلید طلایی کسب اعتماد سفارش دهندگان محترم و راهیابی به بازار بین المللی صنعت، تلقی می‌گردد. کارخانه رهمنما کوشش وافر داشته است تا در کلیه فرایندهای طراحی و تولید، از عوامل مختلفی چون مهندسین و کارشناسان کارآزموده، متخصصین توانمند کنترل کیفیت، ماشین آلات پیشرفت، تحقیق و توسعه محصول و ... استفاده نماید.

رهنمایی به عنوان اولین کارخانه ایرانی دریافت کننده گواهینامه کیفیت مدیریت ISO9002_92 در سیر تکاملی در سال ۱۳۸۱ موفق به دریافت گواهینامه کیفیت مدیریت ISO9001_2000 در تولید گیربکس‌های صنعتی، مشتری مداری را یک اصل انکارناپذیر در موقعيت خود و به تبع آن، کیفیت بالای محصولات خود را به عنوان یک شالوده و باور قلبی، پاسخی اطمینان بخش به اعتماد مشتریان محترم تلقی می‌نماید.

محصولات کارخانه رهمنما، در بردارنده مزایای زیر می‌باشند:

- طراحی زیبا و صافی سطوح خارجی، در فراورش گیربکس‌های این کارخانه کاملاً رعایت گردیده است.
- پوسته گیربکس مطابق محاسبات مهندسی ساخته شده و دارای استحکامی قابل توجه می‌باشد.
- دقیق در ماشینکاری چرخ دنده‌ها و محورها، موجب به حداقل رساندن سرو صدای محصول در حین کار می‌گردد.
- برای استفاده از حداکثر راندمان ماشین، محورها و چرخ دنده‌ها از مواد اولیه مرغوب ساخته شده‌اند.
- روی چرخ دنده‌های فولادی درگیرشونده عملیات حرارتی صورت گرفته و جهت سهولت چرخش، سنگ زنی شده‌اند.
- ماشینکاری محل محورهای ورودی و خروجی دقیق بوده و مانع نفوذ گرد و خاک به داخل جعبه دنده و یا نشت روغن به خارج از آن می‌گردد.
- برای جلوگیری از تنشهای خمشی، برینگ‌ها با مقاومت کافی انتخاب گردیده است.
- پیونون و چرخ دنده‌های مخروطی تحت عملیات سخت کاری قرار گرفته اند.
- نهایت دقیق در رعایت استانداردهای بین المللی و ترانس‌های مجاز در ساخت محصولات این کارخانه به کار رفته است.
- بازنگری در طراحی محصول به منظور تحقق بهبود مستمر کیفیت هر سال یکبار انجام می‌گیرد.
- گیربکس‌های حلزونی به لحاظ ضعف در پایه‌ها در برخی مصارف، مورد بازنگری قرار گرفته و تیپ L که دارای پایه و بدنه یکپارچه و مستحکم هستند طراحی شده است.
- هنگام استفاده از گیربکس‌های حلزونی، در مواردی که احتمال بروز شوک می‌باشد، استفاده از گیربکس‌های تیپ L توصیه می‌گردد.

توجه: دقیق در انتخاب درست و به کارگیری صحیح گیربکس‌ها، در طول عمر و همچنین کارکرد بدون دردسر آن‌ها تأثیر قابل توجهی دارد.

مهمترین عوامل موثر در انتخاب گیربکس

به منظور انتخاب گیربکس مناسب و بهره برداری بهینه از آن، لازم است اطلاعات کافی نسبت به عوامل موثر در کارکرد گیربکس را در نظر داشته باشیم:

مهمترین عوامل موثر در انتخاب گیربکس	
KW ₁ ;HP ₁	توان ورودی
KW ₂ ;HP ₂	توان خروجی
M ₂	گشتاور خروجی (daNm)
n ₁	دور ورودی (rpm)
n ₂	دور خروجی (rpm)
i	نسبت تبدیل
η _d	راندمان گیربکس
s.f.	ضریب کار

دور های n₁;n₂

n₁ دور ورودی به گیربکس است و n₂ از تقسیم آن بر نسبت تبدیل گیربکس (i) بدست می آید.

$$(1) \quad n_2 = \frac{n_1}{i}$$

توصیه می شود سرعت ورودی موتور حتی المقدور مساوی با تعداد دور یاد شده و یا کمتر از آن باشد. در گیربکسهای نوع RVF,RAP,RAO,RAN,HG می توان موتور 3000 rpm را پس از بررسی های لازم و اطمینان از عدم وجود موانع فنی، انتخاب نمود.

توجه: لطفاً در زمان بکارگیری دور ورودی بالاتر از 1400 rpm، چنانچه از گیربکسی با نسبت تبدیل پایین (کمتر از 1:10) استفاده می کنید، خصوصاً در گیربکسهای متوسط و بزرگ، به این دلیل که انجام تست های ویژه الزامی می باشد، با دپارتمنان مهندسی ما تماس بگیرید.

توضیح: ضریب ۱ برای (n₁) در دور 1400 انتخاب شده است و برای دورهای بالاتر، به کارگیری ضرایب مندرج در جدول زیر لازم است.

RAP-RAO-RAN-RVF-HG		
n ₁ دور در دقیقه	توان	
1400	HP ₁	KW ₁
1800	HP ₁ x 1.3	KW ₁ x 1.3
2200	HP ₁ x 1.4	KW ₁ x 1.4
2800	HP ₁ x 1.8	KW ₁ x 1.8

جدول زیر حاوی ضرایب لازم جهت کارکرد ناپیوسته گیربکس می باشد. چنانچه گیربکس های حلزونی سری VF شما به صورت پیوسته کار می کنند، لطفاً ضمن تماس با دپارتمنان مهندسی ما، جزئیات مورد کاربرد VF/VF/VF را بیان فرمائید.

VF-VF/VF		
n ₁ دور در دقیقه	توان	
1400	HP ₁	KW ₁
1800	HP ₁ x 1.15	KW ₁ x 1.15
2200	HP ₁ x 1.25	KW ₁ x 1.25
2800	HP ₁ x 1.6	KW ₁ x 1.6

KW₁ و HP₁

توان هایی که در کاتالوگ ذکر شده اند، توان ورودی گیربکس می باشند.
 توان خروجی به طریق زیر محاسبه می شود:

$$(2) \quad KW_2(HP_2) = KW_1(HP_1) \eta_d$$

M₂ گشتاور خروجی

به دلیل اعمال رانمندان کاری گیربکس ها در محاسبات مهندسی، اعداد قید شده در جدول، مقادیری واقعی می باشند. این مقادیر باید مساوی یا بیشتر از گشتاور لازم جهت کار ماشین باشد.

s.f. ضریب کار

ضریب کار برای در نظر گرفتن اثر تغییرات بار و شوک هایی است که در شرایط مختلف کاری بر گیربکس اثر می کنند. در تعیین مقدار این ضریب (به صورت کاملاً تقریبی) تغییرات بار، شرایط کاری روزانه و گرانبار(Overload) های مرتبط با کاربرد گیربکس در نظر گرفته می شوند.

توجه: عواملی مانند درجه حرارت، نوع روغنکاری، سرعت، ویژگی های گیربکس و... بر ضریب کار آن مؤثرند.
 در نمودار زیر ضریب کار از تقاطع ساعات کاری روزانه گیربکس با تعداد استارت در ساعت آن برای منحنی های K₁, K₂, K₃ به دست می آید. منحنی های K مربوط به طبقه بندی بار می باشند (به طور تقریبی، یکنواخت، متوسط و سنتگین) که تعیین این طبقه بندی از نسبت مقادیر ممان اینرسی جرم سیستم متحرک و ممان اینرسی موتور به دست می آید. خاطرنشان می شود که در برخی از کاربردها مانند بالابرها، صرف نظر کردن از مقادیر داده شده برای ضریب کار ممکن است باعث خرابی گیربکس و آسیب جدی برای انسان و تجهیزات گردد. لطفاً در صورت وجود هر گونه تردید با دپارتمان مهندسی ما تماس بگیرید.

[K]: این پارامتر برای انتخاب منحنی مناسب برای هر کدام از انواع بارها در نظر گرفته می شود. مقدار K از طریق رابطه زیر بدست می آید.

$$(3) \quad K = \frac{J_c}{J_m}$$

که در آن:

J_c = ممان اینرسی جرم متحرک و

J_m = ممان اینرسی موتور می باشد.

با توجه به مقادیر به دست آمده برای K منحنی مناسب را از نمودار زیر انتخاب کنید.



همچنین می توانید در صورت عدم امکان محاسبه دقیق K، نوع بار را با توجه به کاربرد گیربکس از جدول صفحه بعد انتخاب کنید.

$K = \frac{J_c}{J_m}$	منحنی	نوع بار	شرایط کار	کاربرد
$K \leq 0.25$	K1	یکنواخت	استارت آسان، کارکرد نرم، اجرام سبک	کانوایر تسمه ای برای مواد سبک، پمپ های سانتریفیوژ، پمپ ها، تغذیه کننده ماریبیچ برای مواد سبک، بالابر ها، ماشین های بسته بندی و بطری پرکنی، فن ها، ژنراتورها، فیلترها، میکسرهای کوچک
$0.25 < K \leq 3$	K2	بار با شوک متوسط	استارت با بار متوسط، شرایط کار نامتعادل و یا یکنواخت با مقادیر متوسط جرم	کانوایر تسمه ای برای بار متغیر، ماشین آلات تستیح کردن، شیکر (shaker) و میکسر برای مایعات با غلظت و گرانروی متغیر، ماشین آلات صنایع غذایی، ماشین آلات غربال کردن، ماشین آلات کاشی و سرامیک، جرثقیل ها، بالابر ها، میکسر بتون.
$3 < K \leq 10$	K3	بار با شوک سنگین	بارهای سنگین، وضعیت کارکرد نامتعادل و نا متوازن، اجرام سنگین	کانوایر با تکان های شدید، کمپرسورها و پمپ های سیلندری، ماشین آلات بلوك و آجر، سفال و خاک معدنی، ورزنهای ها، ماشین آلات آسیاب کردن، وینچهای بالابر دارای تکان و بار نامتعادل، کوره های صنعتی، هواکش ها، دمنده های سنگین، میکسرهای برای مواد سنگین، ماشین های افزار، اره ها با حرکت رفت و برگشت، اره لنگ، میکسرهای بشکه ای با حرکت دورانی و موارد مشابه، ویبراتورها، خردکن ها، میزهای دوار

توجه: در موارد زیر باید مقادیر به دست آمده از منحنی را در ۱.۲ ضرب نمود:

- ۰ هنگامی که موتور محرك احتراقی باشد.
- ۰ زمانی که گیربکس در حالت برگشت هم کار می کند.
- ۰ وقتی که مقدار بار به صورت لحظه ای افزایش می یابد.

نسبت تبدیل

این نسبت از فرمول زیر بدست می آید.

$$(1) \quad i = \frac{n_1}{n_2}$$

نسبت های داده شده در جداول، معمولاً به صورت اعداد صحیح می باشند. لطفاً برای دانستن مقادیر دقیق آنها با دیپارتمان مهندسی ما تماس حاصل فرمائید.

راندمان گیربکس

مقدار راندمان گیربکس از فرمول زیر محاسبه می گردد.

$$(4) \quad \eta_d = \frac{HP_2}{HP_1}$$

یا

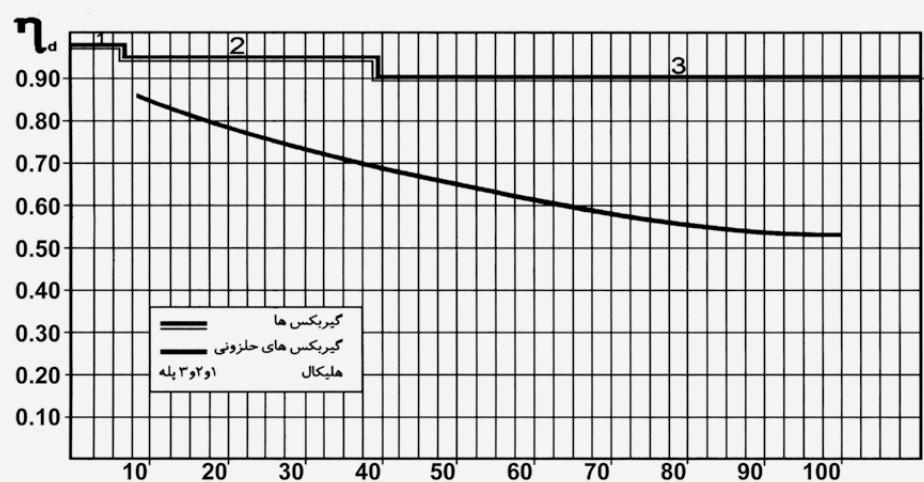
$$(5) \quad \eta_d = \frac{KW_2}{KW_1}$$

که در آن:

$$(6) \quad KW_2 = \frac{M_2 \times n_2}{955}$$

$$(7) \quad HP_2 = \frac{M_2 \times n_2}{702.5}$$

عواملی مانند درجه حرارت، نوع روغنکاری، سرعت، ویژگی های گیربکس و... بر راندمان کاری آن مؤثرند. بنابراین راندمان دینامیک در محاسبات مربوط به گشتاور M_2 مدنظر قرار گرفته و در کاتالوگ ذکر شده است. در نمودار زیر، اختلاف مقادیر تقریبی راندمان گیربکس های هلیکال ۱، ۲ و ۳ پله تبدیل و نیز گیربکس های حلزونی نشان داده شده است.



به منظور انتخاب صحیح گیربکس ها، لازم است اطلاعات زیر را در اختیار داشته باشیم:

- نوع ماشین مورد کاربرد
- دمای محیط
- شرایط محیطی (گرد و خاک، رطوبت، یخ‌بندان، آب و هوای گرم‌سیری و...)
- نوع و مشخصات موتور محرک
- نوع انتقال دور بین موتور و گیربکس (مستقیم، از طریق کوپلینگ، کلچ و یا دور متغیر)
- آرایش محورهای انتقال قدرت
- مقدار بارهای شعاعی و یا محوری (پیشران) و عوامل ایجاد آن

انتخاب گیربکس ها با در نظر گرفتن ضریب کار

با در اختیار داشتن اطلاعات لازم، و چنانچه $s.f.=1$ باشد، می‌توان از طریق مشخصات درج شده در جداول، گیربکس مورد نظر را انتخاب نمود. در این جداول KW_1, HP_1, M_2 براساس $s.f.=1$ محاسبه شده‌اند. چنانچه گشتاور M یا HP مورد نیاز معلوم باشد، گیربکس را می‌توان بر اساس فرمول‌های زیر انتخاب نمود:

$$(8) \quad M_2 \geq M \times s.f.$$

یا

$$(9) \quad KW_1 \geq \frac{KW}{\eta_d} \times s.f.$$

که در این رابطه، η_d مقدار راندمان دینامیکی گیربکس است.

با توجه به این که گیربکس ها بر اساس گشتاور محاسبه شده با قدرت الکتروموتوری که برای آن در نظر گرفته شده و در جدول درج گردیده است طراحی شده‌اند، افزایش قدرت الکتروموتور سبب اعمال نیروی بیشتر از مقدار نیروی محاسبه شده خواهد شد. عموماً باید از نصب موتورهایی با توان بالاتر از حد نیاز خودداری نمود، زیرا می‌تواند موجب بروز شوک یا تنش هایی شود که طول عمر گیربکس و سایر اجزاء مرتبط با آن را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این سبب افزایش هزینه‌های انرژی مصرفی و تجهیزات الکتریکی می‌گردد.

توجه: استفاده از توان بالاتر تنها در صورتی مجاز است که اطمینان حاصل شود که توانی بیشتر از توان اسمی گیربکس، در خروجی، مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد.

گیربکس ها قادرند تا ۱۰۰٪ بار اسمی خود را تحمل نمایند ولی در شرایطی که تعداد اتصالات انتقال نیرو محدود باشد. برای مقادیر بیش از این، باید گیربکسی را انتخاب نمود که گشتاور خروجی آن (M)، به علاوه ۵۰٪ مقدار اضافه بار ضربدر ضریب کار مناسب با نحوه کارکرد باشد.

نحوه انتخاب موتور گیربکس ها

وقتی که $s.f.=1$ باشد، می‌توان گیربکس را با توجه به مقادیر زیر، مستقیماً از جدول مشخصات فنی موتور گیربکس ها انتخاب نمود.

$$(10) \quad M_2 \geq M$$

یا

$$(11) \quad KW \geq \frac{KW}{\eta_d}$$

$=M_2$ = گشتاور خروجی گیربکس

$=M$ = گشتاور مورد نیاز ماشین

اگر $s.f.\neq 1$ باشد، بهتر است موتور گیربکس را با توجه به مقادیر زیر از جدول مشخصات فنی گیربکس ها انتخاب نمود.

$$(8) \quad M_2 \geq M \times s.f.$$

یا

$$(9) \quad KW_1 \geq \frac{KW}{\eta_d} \times s.f.$$



هنگامی که نوع گیربکس، نسبت تبدیل (i) و موتور آن مشخص شد، با توجه به نوع موتور (B5 یا B14)، امکان پذیری مونتاژ آن روی گیربکس را (با استفاده از جدول امکانات مونتاژ الکتروموتور) بررسی نمائید.

توجه: توصیه می کنیم موتور گیربکس ها را همراه با الکتروموتور خریداری نمایید، چون در این صورت پس از انجام تست های لازم توسط کارخانه، کارکرد مناسب آن تضمین می گردد. قابل ذکر است، امکان خریداری گیربکسها بدون الکتروموتور نیز وجود دارد، مشروط برآنکه مشخصات الکتروموتور در هنگام سفارش، تعیین و هنگام نصب با دقت بالا صورت گیرد.

بارهای شعاعی و پیشران

دقت کنید که مقادیر بارهای شعاعی و پیشران که بر گیربکس اعمال می گردد، از اعداد مندرج در جداول بیشتر نباشد.

موقعیت نصب

برای اینکه روغنکاری به درستی انجام شود، باید در صورتیکه حالت نصب غیر از B3 باشد، چگونگی وضعیت آن از قبل مشخص شود. کلیه گیربکسها به طور پیش فرض، براساس وضعیت نصب B3 تولید می شوند، تعیین نکردن وضعیت نصب گیربکس در هنگام سفارش ممکن است باعث روغنکاری نادرست گیربکس و کاهش عمر آن گردد.

روانکاری

گیربکس هایی که باید روانکاری شوند برخلاف گیربکس های با روانکاری دائمی دارای هوکش، تراز و درپوش تخیله روغن، متناسب با موقعیت نصبی که توسط سفارش دهنده مشخص خواهد شد، می باشند. چون این نوع گیربکس ها بدون روغن عرضه می گردند باید توجه داشت قبل از نصب، به مقدار معین شده در جدول روغن کاری، از روغن پرشوند.

نوع روانکار	نوع بار		سازنده
	متوسط	سنگین	
روغن معدنی	NISSAN 220	NISSAN 320	PARS
	BORDBAR 220	BORDBAR 320	BEHRAN
	OMALA 220	OMALA 320	SHELL
	SPARTAN EP 220	SPARTAN EP 320	ESSO
روغن سینتتیک	BORDBAR PS 320	BORDBAR PS 460	BEHRAN
	TIVELA OIL SD 320	TIVELA OIL SD 460	SHELL

ANSI/AGMA 9005 D94

روغن های معدنی مندرج در جدول را می توان برای دماهای بین 0°C تا 30°C به کار برد. چنانچه میزان دما از 0°C تا +30°C تجاوز نماید، از روغن های با ویسکوزیته بالاتر و اگر دما کمتر از 0°C باشد، باید از روغنی با ویسکوزیته کمتر استفاده نمود.

روغن های سینتتیک را می توان در دمای محیطی 15°C تا 50°C بکار برد.

به منظور بهره برداری مطلوب از گیربکس لطفاً به نکات زیر با دقت توجه فرمایید:

- ۱- محل نصب گیربکس باید دارای استحکام کافی بوده تا از ارتعاش آن جلوگیری شود.
- ۲- در صورت احتمال ضربه، بار بیش از حد و گریپاژ، از کوپلینگ‌های هیدرولیکی، محدود کننده‌های گشتاور خروجی، کلاچ و غیره استفاده نمایید.

توجه : باید توجه داشت که کلاچ‌ها بسیار متنوع و دارای کاربردهای مختلف می‌باشند از این‌رو انتخاب و کاربرد صحیح آنها در انتقال حرکت از موتور به گیربکس و گیربکس به ماشین، در طول عمر گیربکس‌ها تاثیر بسزایی دارد.

۳- قبل از راه اندازی، از هم محور بودن شفت خروجی گیربکس و شفت ورودی ماشین اطمینان حاصل نمایید. این مورد بیشترین درصد احتمال خرابی در گیربکس‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

توجه ۱ : انتظار کارکرد صحیح گیربکس بدون دقت در ساختار درست ماشین امکان پذیر نمی‌باشد.

توجه ۲ : برای جا زدن محور خروجی یا محورهای ورودی ماشین در داخل هالو شفت گیربکس‌ها که با ترانس H7 ماشین کاری شده‌اند، بایستی ترانس h6 برای آن‌ها در نظر گرفته شود. چون عدم انطباق آن‌ها و جا زدن غیر اصولی به کلیه اجزای گیربکس صدمات جبران ناپذیری وارد می‌نماید.

توجه ۳ : دقت در ترانس خارها سبب بروز روانی قابل توجهی در کارکرد گیربکس و ماشین خواهد شد و عدم دقت در آن ایجاد خرابی و سرو صدای بسیار زیادی خواهد کرد.

۴- در موتور گیربکس‌ها از بستن موتور به شاسی جداً خودداری فرمایید. زیرا این کار باعث می‌شود هم محور بودن شفت موتور و گیربکس دچار انحراف شده و مشکلاتی از قبیل: آسیب رساندن به بیرینگ‌ها، داغ کردن آنها، شکستن محور ورودی، سرو صدای گیربکس و نیز روغن ریزی از محل کاسه نمد اتفاق بیفتد. در این گونه موارد کافیست فقط گیربکس به صورت کامل‌تراز و محکم به شاسی بسته شود.

نکته: در موقع نصب الکتروموتور توسط کوپلینگ، هم محور بودن شفت‌ها (موتور و گیربکس) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

۵- هنگامی که انتقال حرکت از الکتروموتور به گیربکس از طریق چرخ تسمه صورت می‌پذیرد، رگلاژ تسمه بایستی با دقت انجام شده و درزمانبندی مشخص مورد بازرسی قرار گیرد، زیرا بعد از مدتی کارکرد تسمه‌ها کشیده و شل می‌شوند که سبب لغزش بسیار زیاد می‌شود.

نکته: اگر تسمه شل باشد لغزش، بسیار زیاد بوده و انتقال دور به درستی انجام نمی‌شود و اگر بیش از حد سفت باشد سبب فشار شعاعی زیاد به بیرینگ‌ها و خرابی و داغ شدن آن‌ها خواهد شد.

۶- در صورت رنگ آمیزی گیربکس پس از نصب روی ماشین، جهت جلوگیری از خراب شدن کاسه نمدها، آنها را از آغشته شدن به رنگ محافظت نمایید.

۷- جهت جلوگیری از زنگ زدگی پایه گیربکس و شاسی نصب، ابتدا سطوح تماس آنها را تمیز کرده و سپس گریسکاری نمایید.

۸- قبل از راه اندازی گیربکس از کافی بودن سطح روغن آن حتماً اطمینان حاصل نمایید.

توجه : در برخی از گیربکس‌ها که همراه با برچسب "روغن ندارد" عرضه می‌گردند لازم است در زمان نصب بر روی ماشین، به مقدار مشخص شده از روغن پر شوند.

۹- توصیه می‌شود برای انواع گیربکس‌های نوع حلزونی: VF,MVF,RVF,MRVF,VF-VF,MVF-VF کار اولیه به میزان ۵۰٪ تا ۷۰٪ بار و پس از ۳۰۰ ساعت کار، حداقل بار را اعمال نمایید. در ضمن روغن این نوع گیربکس‌ها باید پس از ۴۸ ساعت کار اولیه تخلیه شده، داخل محفظه گیربکس تمیز و روغن جدید تا سطح نرمال پر شود. زیرا در ساعات اولیه کار در این نوع گیربکس‌ها برآده‌های بسیار ریز برینز-نانشی از تنظیم شدن (آب بندی) چرخش محور مارپیچ و چرخ دنده برنزی-در محفظه قرار می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه به مرور باعث آسیب رساندن به بیرینگ‌ها می‌شود.

۱۰- در گیربکس‌هایی که لازم است از روغن‌های معدنی پر شوند، توصیه می‌گردد روغن اولیه گیربکس را پس از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت کار تخلیه و پس از شستشوی محفظه، مجددًا با روغن تمیز و تا سطح نرمال پر کنید.
لازم است پس از هر ۴۰۰۰ ساعت کارکرد روغن گیربکس مجددًا تعویض شود.

۱۱- چنانچه احتمال می‌دهید تا زمان استفاده از گیربکس، دستگاه تا مدت زمان نسبتاً طولانی بلااستفاده در محیط باقی بماند، لازم است محفظه آن را از روغن پر کرده و در هنگام راه اندازی مجددًا بازرگانی نمایید.

۱۲- در گیربکس‌هایی که با گریس ترکیبی پر شده باشند، هنگام راه اندازی نیازی به روغنکاری مجدد نمی‌باشد. لازم است پس از هر ۸۰۰۰ ساعت کارکرد روغن گیربکس مجددًا تعویض شود.

۱۳- قبل از راه اندازی گیربکس، حتماً از روان بودن کارکرد ماشین اطمینان حاصل نمایید، چون وجود هرگونه مانع در کارکرد روان ماشین، باعث خرابی سریع گیربکس می‌شود. (حتی در زمان استارت)

توجه: برخی از ماشین‌ها مانند ماشین‌های سنگبری که در آنها از آب استفاده می‌شود، در فصل زمستان به دلیل یخ زدن آب و مقاومت بیش از حد در برابر کار گیربکس، لازم است قبل از راه اندازی از روان بودن کار دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۴- گیربکس‌هایی که به صورت خود سوارشو استفاده می‌شوند، بایستی در زمان نصب بر روی ماشین، حتماً از بازوی واکنشی استفاده شود و از بستن آن‌ها بر روی شاسی جدا خودداری گردد.

توجه: منظور از خود سوارشو، گیربکس‌هایی هستند که مستقیماً شفت توخالی آن‌ها بر روی محور ورودی ماشین نصب شده است و می‌تواند شامل همه‌ی گیربکس‌های هالوشفت که به این طریق نصب می‌گردند باشد.

۱۵- هرگونه باز و بسته کردن، تغییر در ساختار گیربکس، سوراخ کردن بدنه، تغییر پایه‌های نصب سبب خرابی گیربکس خواهد شد. در صورت اعمال هر یک از این موارد گیربکس از گارانتی خارج می‌گردد.

در ضمن گاهی اوقات مشاهده شده است که بعضی از مصرف کنندگان بدون دمونتاز کردن گیربکس اقدام به سوراخ کاری گیربکس کرده که سبب ریخته شدن برآده به داخل گیربکس و خوردگی سریع چرخ دنده‌ها می‌گردد.

توجه: در صورت مشاهده هرگونه اشکال لطفاً قبل از هر اقدام اصلاحی با دپارتمان مهندسی کارخانه تماس حاصل نمایید.

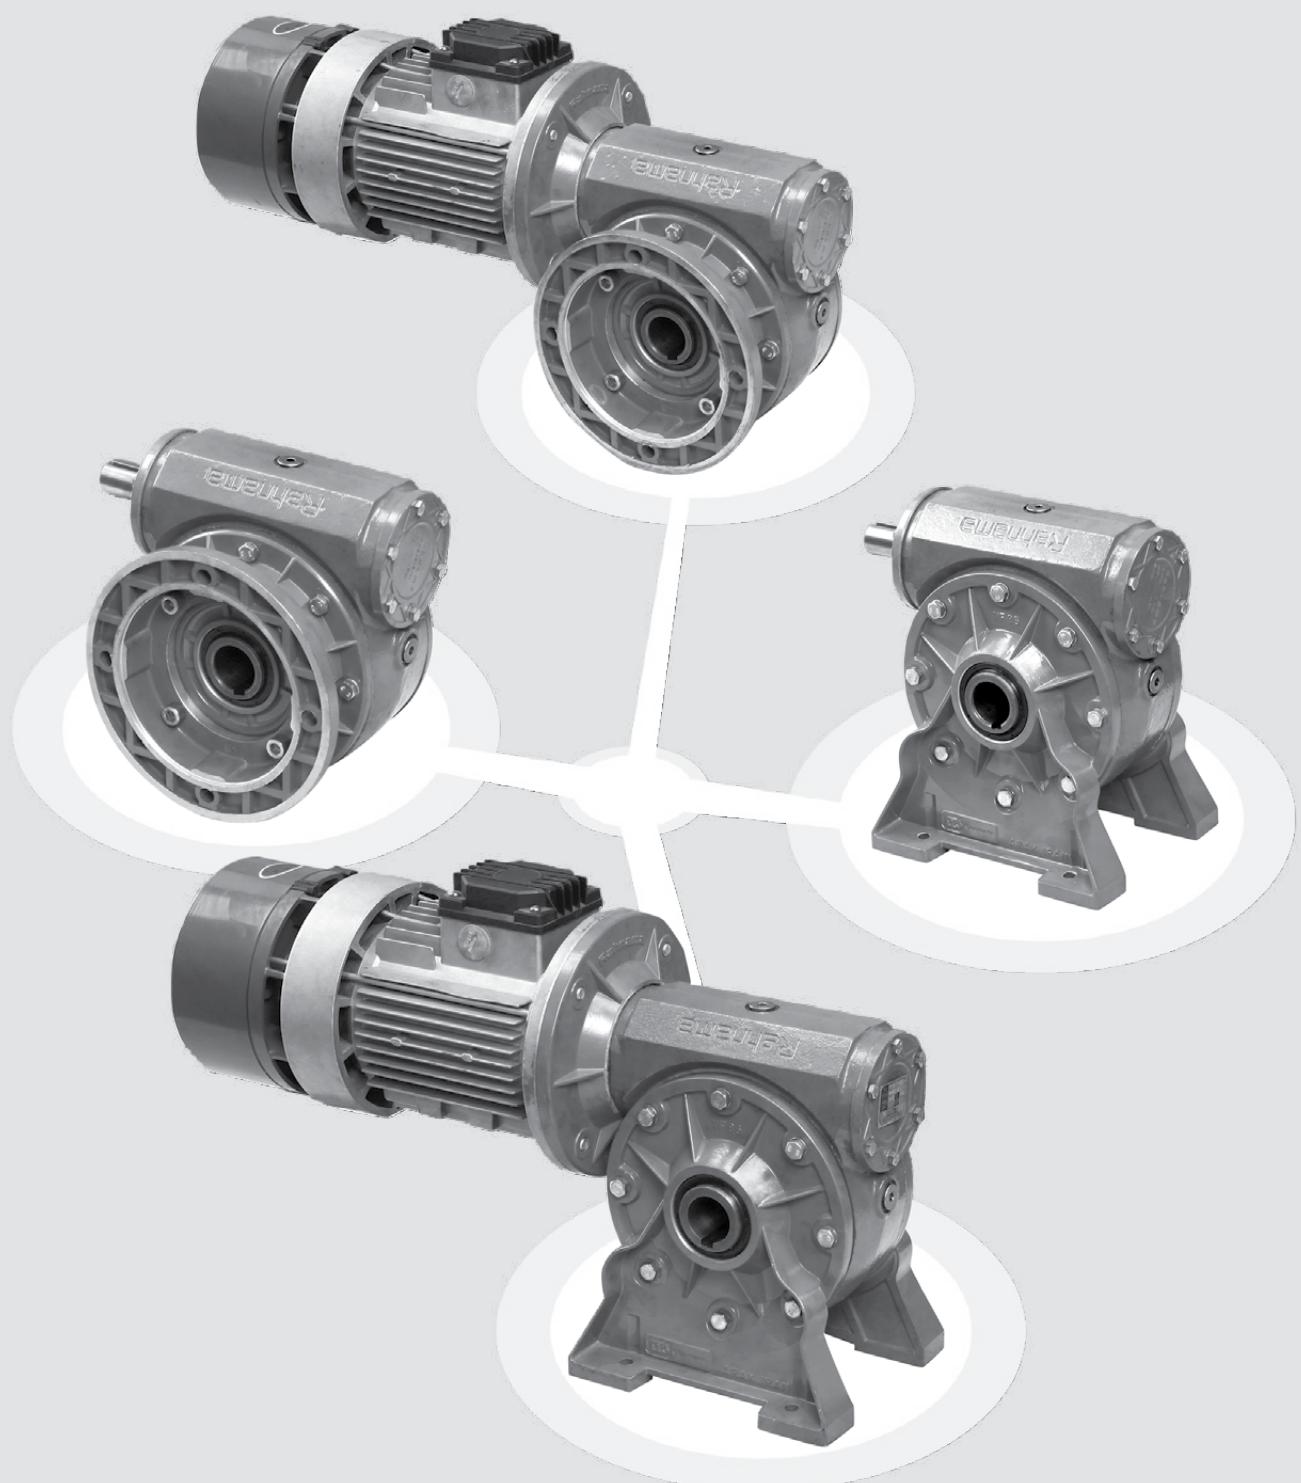


کالای صنعتی صفائی
www.kalasanatisafaei.com

051-36512626

رہنمہ
تولید گیربکس های صنعتی
Rahnama

گیربکس های طزونی VF





معرفی محصول

- سری های VF شامل گیربکس و موتور گیربکس هایی هستند که انتقال حرکت در آنها به وسیله درگیری یک شفت حلزونی با چرخدنده حلزونی صورت می گیرد.
- مهمترین ویژگیهای این محصول عبارتند از:
- برگشت ناپذیری نسبی با توجه به شرایط قید شده
 - کارکرد نرم به دلیل دقت عملیات ماشینکاری
 - عملیات حرارتی و سنگ زنی پروفیل دندانه های شفت حلزونی جهت افزایش راندمان، کاهش صدا و عیوب محصول
 - به منظور افزایش طول عمر گیربکس، چرخدنده حلزونی از جنس آلومینیوم برنز با مقاومت بالا و منطبق با استاندارد ANSI/AGMA(6034-B92) می باشد.
 - قابل تغییر بودن موقعیت نصب و جهت پایه ها به منظور سادگی نصب و راه اندازی
 - پروانه خنک کننده در VF210 و VF250 برای کاهش گرما، افزایش راندمان و طول عمر گیربکس

مشخصات

VF	62	N	30	B3
نوع	اندازه	وضعیت قرارگیری	نسبت تبدیل	موقعیت نصب
VF گیربکس	27			
	49			
	62			B3
	86	N		B6
	110	A		B7
	130	F	جدول ها را ببینید	B8
	150	P		V5
	185			V6
	210			
	250			
MVF موتور گیربکس یا گیربکس دربردارنده فلنج نصب موتور				

توجه: موتور گیربکس ها، بدون موتور نیز قابل ارائه می باشند، مشروط بر اینکه هنگام سفارش، مشخصات موتور ذکر گردد.

برگشت ناپذیری

پاره ای از کاربردهای نیازمند برگشت ناپذیری کامل یک طرفه و یا دو طرفه گیربکس ها می باشند، بنابراین رفتار کاهنده های حلزونی هنگامی که تحت تأثیر نیروی معکوس قرار دارند باید مورد بررسی قرار گیرد.

چنانچه لازم باشد گیربکس ها در هر دو جهت کار کنند و برگشت ناپذیری نیز برای آنها مهم باشد، حتماً باید از ترمز استفاده شود. در صورتی که گیربکس تنها به صورت تک جهته کار کند و همچنین برگشت ناپذیری برای آن مهم باشد می توان از سیستم بک استاپ (ضد حرکت معکوس) استفاده کرد.

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در میزان برگشت ناپذیری کاهنده های حلزونی، راندمان می باشد. تلاش ما در فرآیند طراحی محصول، دستیابی به راندمان بالاتر است و همچنانکه لازم است، باید همزمان با افزایش راندمان، راه حل مناسبی برای حفظ شرایط مطلوب برگشت ناپذیری، برای نسبت های بالاتر پیدا کنیم.

بدین منظور تفاوت بین برگشت ناپذیری استاتیک و دینامیک باید مورد مطالعه قرار گیرد.

برگشت ناپذیری استاتیک

این نوع برگشت ناپذیری در حالتی رخ می دهد که گیربکس با نسبت تبدیل بالا و دور خروجی پایین تر ساخته شده باشد چون امکان چرخاندن محور خروجی در چنین وضعیتی غیر ممکن است. در مواردی که سیستم دارای ارتعاش باشد مقداری حرکت معکوس آهسته، دور از انتظار نیست.

شرط تئوریک برای برگشت ناپذیری استاتیک به شرح زیر است:

$$(12) \quad \eta_s < 0.4 \div 0.5$$

هنگامیکه:

- ۷۶: راندمان استاتیک گیربکس (جدول صفحه ۱۶ را نگاه کنید) می باشد،
 البته حالت عکس یعنی برگشت پذیری استاتیک در صورت برقراری شرط زیر اتفاق خواهد افتاد.

(۱۳)

$$\eta_s > 0.5$$

$\eta_s < 0.5$	برگشت استاتیک کم در حال ارتعاش
$\eta_s = 0.5 \sim 0.55$	حرکت استاتیک کم
$\eta_s > 0.55$	برگشت استاتیک زیاد

هر چه مقدار η بالاتر باشد میزان برگشت پذیری بیشتر خواهد بود. همانطور که در جدول رو برو بیان شده است.

برگشت ناپذیری دینامیک
 دستیابی به این حالت بسیار مشکل است چرا که مستقیماً متأثر از سرعت چرخش، راندمان و میزان ارتعاش می باشد.

نتیجه اصلی برگشت ناپذیری دینامیکی توقف فوری شفت حلزونی، هنگامیکه هیچ حرکتی بر آن اثر نمی کند می باشد.
 شرط تئوریک برگشت ناپذیری عبارت است از:

(۱۴)

$$\eta_d < 0.5$$

۷۷: راندمان دینامیکی گیربکس در شرایط کار واقعی است. مقادیر این راندمان در جدول صفحه ۱۶ درج شده اند.
 حالت عکس یعنی برگشت پذیری دینامیکی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرط زیر برقرار باشد:

(۱۵)

$$\eta_d > 0.5$$

در جدول زیر درجات مختلف برگشت پذیری به صورت تابعی از زاویه مارپیچ (۸) بیان شده است. البته این اطلاعات تقریبی است چرا که تحت تأثیر عوامل مختلف، اندکی تغییر خواهد کرد.
 از آنجاکه رسیدن به برگشت ناپذیری دینامیکی کامل غیرممکن است، در صورت نیاز به چنین حالتی، باید از ترمز استفاده نمود تا از حرکتی که در اثر ارتعاش پیش می آید، جلوگیری شود.

γ	نوع برگشت پذیری
$>25^\circ$	برگشت پذیری کامل به طور استاتیکی برگشت پذیر
$12^\circ\sim25^\circ$	برگشت سریع به طور دینامیکی برگشت پذیر
$8^\circ\sim12^\circ$	برگشت ناپذیر استاتیک متغیر برگشت سریع در حالت ارتعاش به طور دینامیکی برگشت پذیر
$5^\circ\sim8^\circ$	به طور استاتیکی برگشت ناپذیر برگشت در حالت ارتعاش با برگشت دینامیکی کند
$3^\circ\sim5^\circ$	به طور استاتیکی برگشت ناپذیر برگشت کند در حالت ارتعاش برگشت پذیر دینامیکی اندک
$1^\circ\sim3^\circ$	به طور استاتیکی برگشت ناپذیر بدون برگشت با برگشت دینامیکی اندک

	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF30	7	23°17'	4	1.5	68	83
	10	16°52'	3	1.4	63	80
	15	11°22'	2	1.5	55	75
	20	9°07'	2	1.1	51	72
	30	5°43'	1	1.5	40	64
	40	4°35'	1	1.1	36	59
	60	3°16'	1	0.8	29	51
	70	2°52'	1	0.67	26	48
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF44	7	25°52'	4	2.2	69	86
	10	19°37'	3	2.2	64	84
	14	13°55'	2	2.4	58	81
	20	10°45'	2	1.7	53	77
	28	7°1'	1	2.5	44	71
	35	5°58'	1	2	40	68
	46	4°49'	1	1.5	35	64
	60	3°53'	1	1.2	31	59
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF49	7	24°46'	4	2.5	68	86
	10	18°03'	3	2.4	63	84
	14	12°48'	2	2.6	57	80
	18	10°38'	2	2	53	79
	24	8°29'	2	1.6	48	75
	28	6°26'	1	2.7	42	71
	36	5°20'	1	2	37	67
	45	4°29'	1	1.7	34	64
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF62	7	26°36'	4	3.1	69	90
	10	19°26'	3	3	64	88
	15	13°6'	2	3.1	57	84
	19	11°	2	2.5	53	82
	24	9°11'	2	2	50	79
	30	6°37'	1	3.2	42	75
	38	5°32'	1	2.6	38	71
	45	4°52'	1	2.2	35	68
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF86	64	3°38'	1	1.5	29	60
	80	3°	1	1.2	26	57
	100	2°27'	1	1	22	52
	7	27°27'	4	4.3	69	88
	10	20°3'	3	4.3	65	86
	15	13°33'	2	4.4	58	83
	20	13°36'	2	3.5	58	82
	23	12°17'	2	3.1	56	81
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF110	30	6°50'	1	4.5	43	75
	40	6°52'	1	3.6	43	74
	46	6°12'	1	3.1	41	72
	56	5°20'	1	2.6	37	69
	64	4°48'	1	2.3	35	67
	80	3°59'	1	1.8	31	63
	100	3°18'	1	1.5	27	57
		i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ

مشخصات محور حلزونی و چرخ دنده های حلزونی						
	i	γ	Z₁	Mₙ	ηₛ	ηₖ
VF130	7	28°14'	4	6.4	69	89
	10	20°38'	3	6.4	65	87
	15	15°57'	2	6.7	61	85
	20	13°04'	2	5.2	57	84
	23	11°47'	2	4.6	55	83
	30	8°03'	1	7	47	79
	40	6°35'	1	5.3	42	76
	46	6°55'	1	4.8	43	76
VF150	56	5°58'	1	4	40	73
	64	5°23'	1	3.5	38	71
	80	4°30'	1	2.7	34	68
	100	3°44'	1	2.25	30	63
	7	30°02'	6	5	70	89
	10	21°34'	4	5.6	66	88
	15	17°31'	3	5.2	63	86
	20	12°53'	2	6	57	84
VF185	23	11°37'	2	5.2	55	83
	30	7°58'	1	8	46	79
	40	6°30'	1	6.1	42	77
	46	7°	1	5.5	43	76
	56	5°56'	1	4.5	40	74
	64	5°21'	1	4	37	72
	80	4°29'	1	3.2	34	69
	100	3°43'	1	2.6	30	65
VF210	7	29°44'	6	6.1	70	90
	10	21°25'	4	6.9	66	88
	15	18°52'	3	6.5	64	87
	20	13°10'	2	7.4	57	85
	30	10°16'	2	5	52	82
	40	6°43'	1	7.6	42	78
	50	5°46'	1	6.2	39	75
	60	5°12'	1	5.2	37	74
VF250	80	4°07'	1	3.9	32	69
	100	3°28'	1	3.2	28	66
	7	28°37'	6	7	66	90
	10	23°03'	4	7.8	64	89
	15	16°23'	3	7.3	58	87
	20	11°50'	2	8.3	52	85
	30	9°05'	2	5.7	46	82
	40	6°01'	1	8.4	37	77

توجه: جهت مارپیچ ها در تمام گیربکس ها به سمت راست است.
 آ: نسبت تبدیل
 γ: زاویه مارپیچ
 Z₁: تعداد نخ های محور حلزونی
 Mₙ: مدول
 ηₛ: راندمان استاتیک %
 ηₖ: راندمان دینامیک %

با سرعت ۱۴۰۰ دور در دقیقه

گشتاور محاسبه شده در کاتالوگ:

در کاهنده های حلزونی، به دلیل ماهیت روش انتقال دور در آنها که دارای اصطکاک زیاد می باشند، گشتاور محاسبه شده در شفت خروجی، باید با توجه به عامل دما که تأثیر قابل توجهی در این نوع گیربکس ها دارد، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
 رابطه (۸) که در صفحه ۹ آمده است برای گیربکس های حلزونی باید به شرح زیر اصلاح گردد.

(۱۶)

$$M_{c2} = M_{r2} \times s.f. \times F_{tp} \leq M_{n2}$$

M_{c2} : گشتاور محاسبه شده در شفت خروجی

M_{r2} : گشتاور مورد نیاز در شفت خروجی (گشتاور مورد نیاز برای کارکرد سیستمی که گیربکس روی آن نصب شده)

s.f. : ضریب کار

F_{tp} : فاکتور دما

M_{n2} : گشتاور اسمی گیربکس (در جداول، درج شده اند)

جدول زیر مقادیر F_{tp} را در رابطه با انواع بار K1, K2, K3 و دمای محیطی، در هنگامی که از روانکار های سینتیک استفاده شده را نشان می دهد.

نوع بار	فاکتور دما F_{tp}			
	20°	30°	40°	50°
k_1 بار معمولی	1	1.04	1.17	1.4
k_2 بار با شوکهای سبک	1	1.02	1.12	1.3
k_3 بار با شوکهای سنگین	1	1	1.06	1.2

راندمان:

راندمان، فاکتور بسیار مهمی در انتخاب کاهنده های حلزونی است و به پارامترهای زیر بستگی دارد:

- زاویه پیچش

- جنس موادی که با یکدیگر در تماس هستند

- دقت فرم دندانه ها

- عملیات نهایی بر روی سطوح (finishing)

- روانکاری

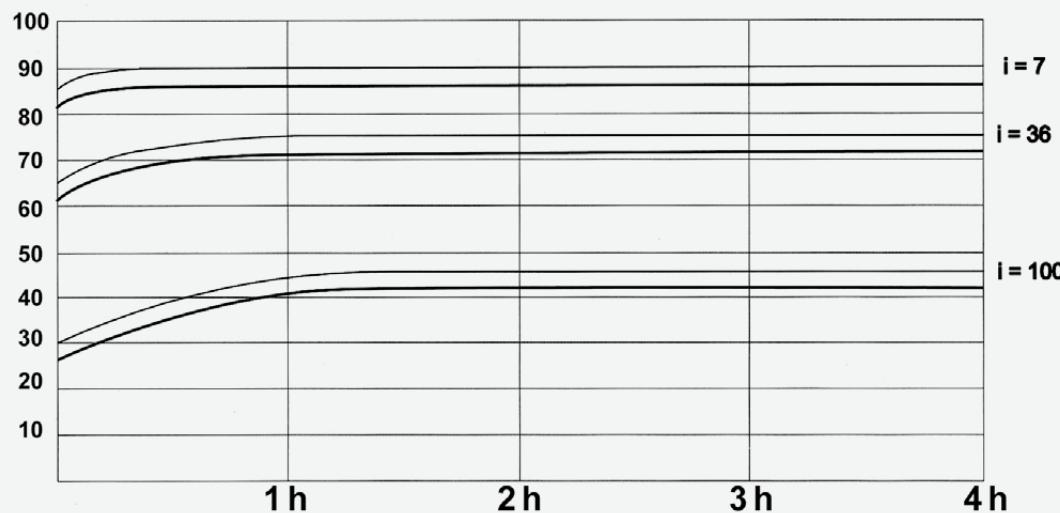
- سرعت لغزش

- دما

به یاد داشته باشید که مقادیر بهینه راندمان پس از چندین ساعت کار کردن و رسیدن گیربکس به حالت پایدار، به دست می آید، بنابراین در پاره ای از کاربردهای متناوب (مانند بالابرها)، قدرت موتور باید به طور متناسب افزایش یابد تا راندمان پایین گیربکس را در لحظه راه اندازی جبران نماید.


مقادیر گشتاور که در جداول مشخصات فنی درج شده اند با احتساب راندمان دینامیک گیربکس ها در شرایط پایدار محاسبه شده اند.

نمودار زیر زمان مورد نیاز برای رسیدن به مقدار ماکزیمم راندمان دینامیک را نشان می دهد.





نمودار زیر تفاوت گشتاور در انواع VF - VFU... - RVF - VF... - VFU... - RVFU... و VFU 30/62-RVF 62-VF 62 (VF 30/62-RVF 62-VFU 63-VFU 30) نشان می دهد مثلاً.

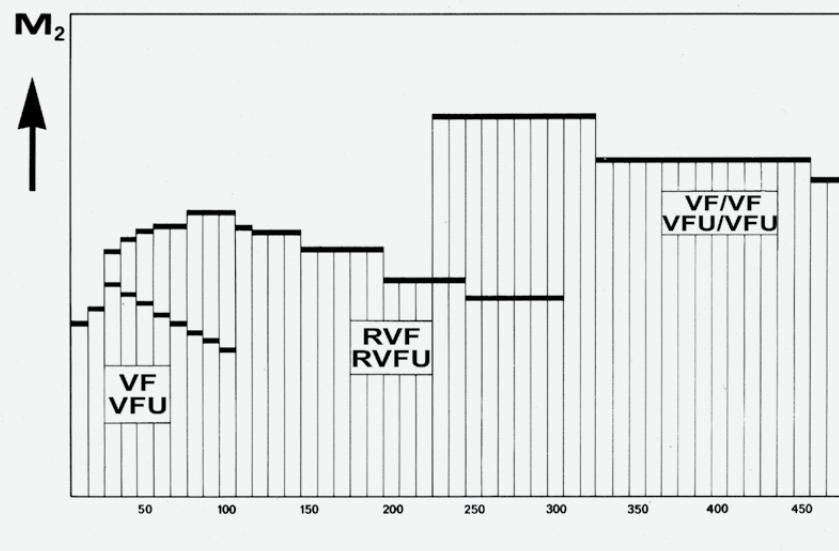چنانچه نسبت های تبدیل دو نوع گیربکس با هم یکی باشد به ویژه برای کارهای سنگین با شوکهای مداوم و اضافه بار در زمان راه اندازی (مثلاً در بالابرها)، بهتر است از گیربکس با گشتاور خروجی بیشتر (و راندمان بالاتر) استفاده شود.



جهت چرخش

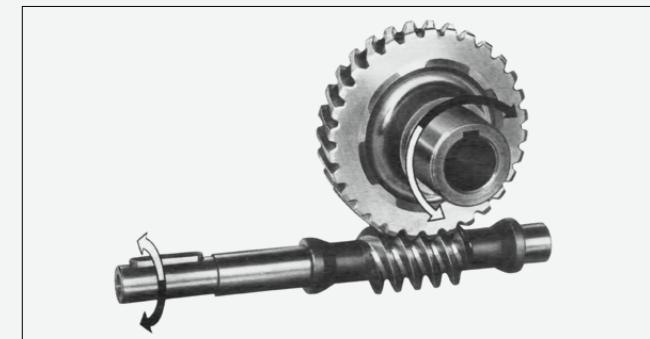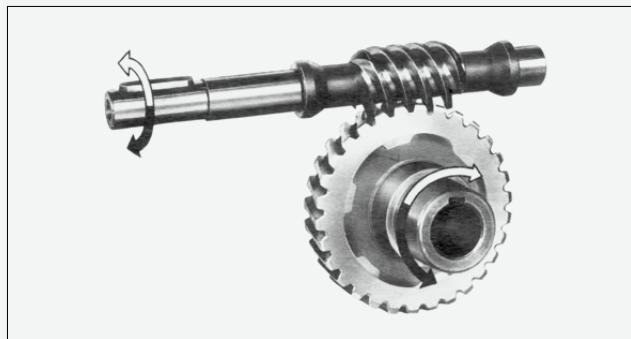

جهت چرخش شفت حلزونی در تمام گیربکس های حلزونی، به سمت راست (ساعت گرد) است.

روانکاری

گیربکس ها را با توجه به توان اسمی خود، روانکاری می کنند.
 دو گروه گیربکس A ، B به شرح زیر وجود دارند:

گیربکس های گروه A با توان کم و متوسط از گریس ترکیبی پر شده اند و ضمن اینکه نیازی به روانکاری ندارند، قابلیت نصب در هر حالتی را نیز دارا می باشند.(جز موقعيت های نصب V5 و V6 که در خصوص آنها باید با امور فنی کارخانه تماس گرفت).

گیربکس های گروه B که از توان متوسط و بالایی برخوردارند، دارای درپوش پر کردن و تخلیه کردن روغن می باشند و محفظه آنها باید قبل از کار به حد کافی از روغن پر شود. این گیربکس ها بدون مواد روانکار تحويل مشتری می شوند و درصورتی که متفاوت با موقعیت B3 نصب می شوند، باید در هنگام سفارش چگونگی موقعیت نصب آن مشخص گردد.

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VF











نمونه	A گروه مقدار روان کار ترکیبی (کیلوگرم)		B گروه مقدار روان کار مصرفی (لیتر)								
	VF27	VF49	VF62	VF86	VF110	VF130	VF150	VF185	VF210	VF250	
N	0.025	0.12	0.32	0.87	1.7	2.3	3	5	7.5	10.5	
A	0.025	0.12	0.32	0.87	2.8	3.9	4.5	9.6	15	28.4	
FC-F-P	0.025	0.12	0.32	0.87	2.4	3	4.3	7.8	11	22.6	

اعداد بالا نشانگر بوده و مربوط به موقعیت نصب B3 می باشد.
 این اعداد در مورد اندازه گیربکس های RVF (جز کاهش دور اولیه) و VF/VF نیز به کار می روند.

مقدار روانکار مصرفی در گیربکس های VFU

نمونه	A گروه مقدار روان کار ترکیبی (کیلوگرم)			B گروه مقدار روان کار مصرفی (لیتر)								
	VFU30	VFU44	VFU50	VFU63	VFU86	VFU110	VFU130	VFU150	VFU185	VFU210	VFU250	
N-A-P	0.045	0.075	0.12	0.38	0.9	1.8	2.5	3.5	6	9	16	
F-FC	0.045	0.075	0.12	0.38	0.9	2.4	3	4.3	7.8	11	22.6	

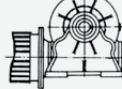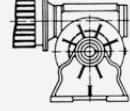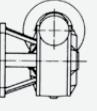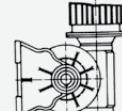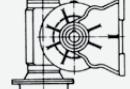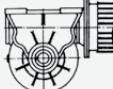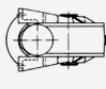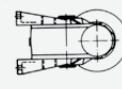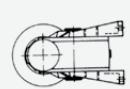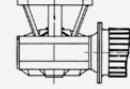اعداد بالا نشانگر بوده و مربوط به موقعیت نصب B8 می باشد.
 این اعداد در مورد اندازه گیربکس های RVFU (جز کاهش دور اولیه) و VFU.../VFU نیز به کار می روند.

	نمونه				
	N	A	FC	F	P
B3					
					
V6					
					
V5					
					
B8					
					
B6					
					
B7					
					

	موتور گیربکس های سری MVF27				
	i	HP ₁	KW ₁	M ₂ daNm	n ₂
MVF 27/N 27/A 27/F	7	0.12	0.09	0.35	200
	10	0.12	0.09	0.5	140
	15	0.12	0.09	0.7	93
	20	0.12	0.09	0.9	70
	30	0.08	0.06	0.8	47
	40	0.08	0.06	0.9	35
	60	0.05	0.04	0.74	23
	70	0.05	0.04	0.8	20

	گیربکس های سری VF27				
	i	HP ₁	KW ₁	M ₂ daNm	n ₂
VF 27/N 27/A 27/F	7	0.31	0.23	0.9	200
	10	0.22	0.16	0.9	140
	15	0.16	0.12	0.9	93
	20	0.13	0.09	0.9	70
	30	0.10	0.07	0.9	47
	40	0.05	0.06	0.9	35
	60	0.06	0.04	0.9	23
	70	0.06	0.04	0.9	20







	گیربکس های سری VF27				
	i	HP ₁	KW ₁	M ₂ daNm	n ₂
VF 27/N 27/A 27/F	7	0.23	0.17	1	129
	10	0.18	0.13	1.1	90
	15	0.12	0.09	1.1	60
	20	0.10	0.08	1.1	45
	30	0.08	0.06	1.1	30
	40	0.07	0.05	1.1	23
	60	0.05	0.04	1.1	15
	70	0.04	0.03	1	13







در جهت بهبود کیفیت و عملکرد محصولات، نسبتهای تبدیل، گاهی با اعداد داده شده در جداول اختلافات بسیار جزئی پیدا می کنند. بنابراین، نسبت های داده شده در جداول به صورت تقریبی می باشد لطفاً برای دانستن مقادیر دقیق آنها با دپارتمان مهندسی، تماس حاصل فرمائید.

موتورهای الکتریکی

HP	KW	X	Y
0.05	0.04	140	104
0.08	0.06	157	104
0.12	0.09	170	110

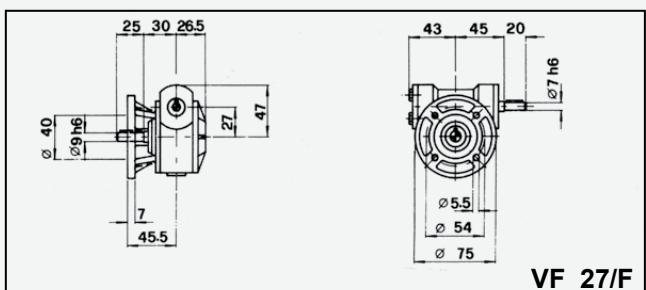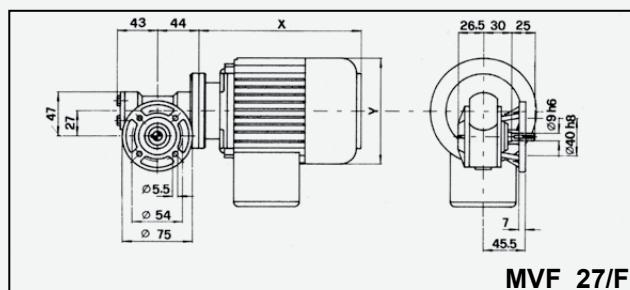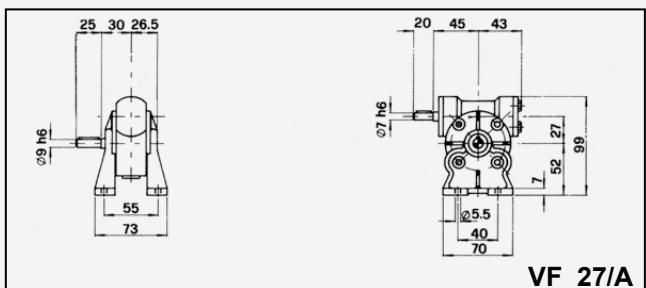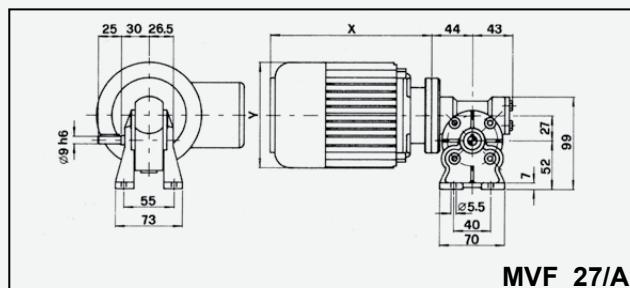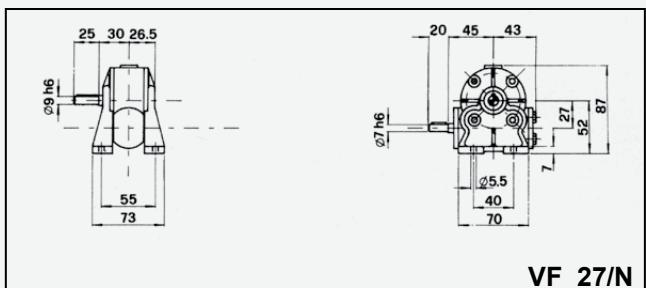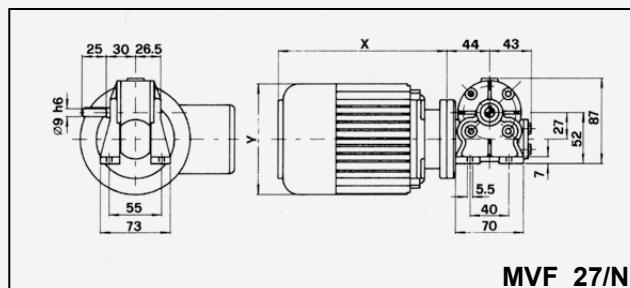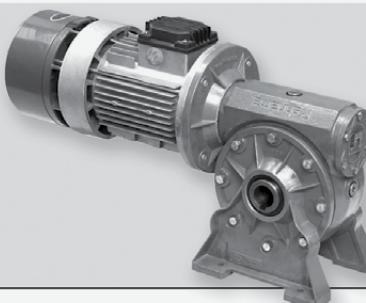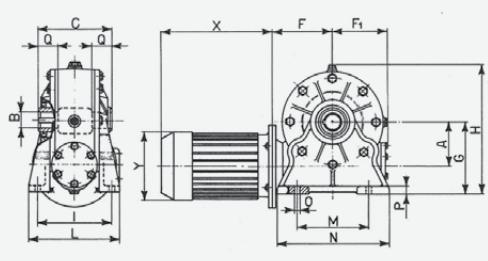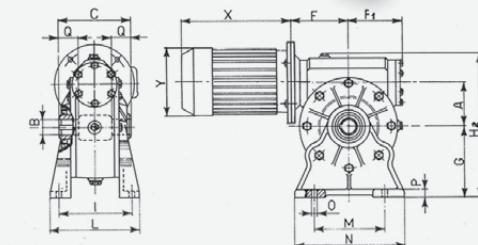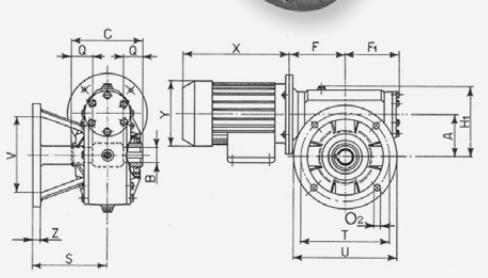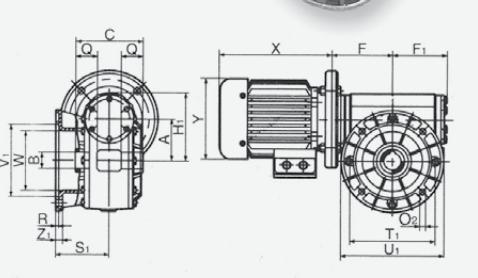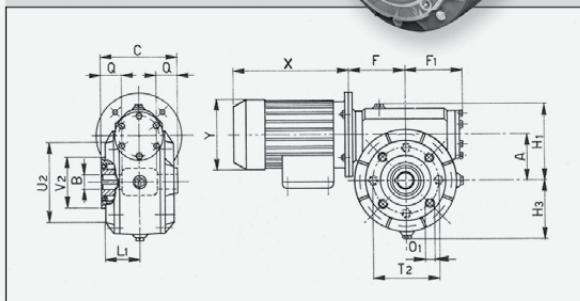بعاد کلی









MVF.../N

MVF.../A

MVF.../F

MVF.../FC

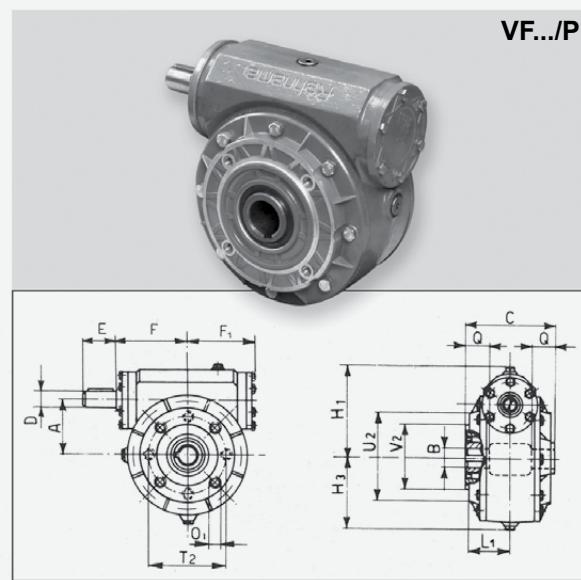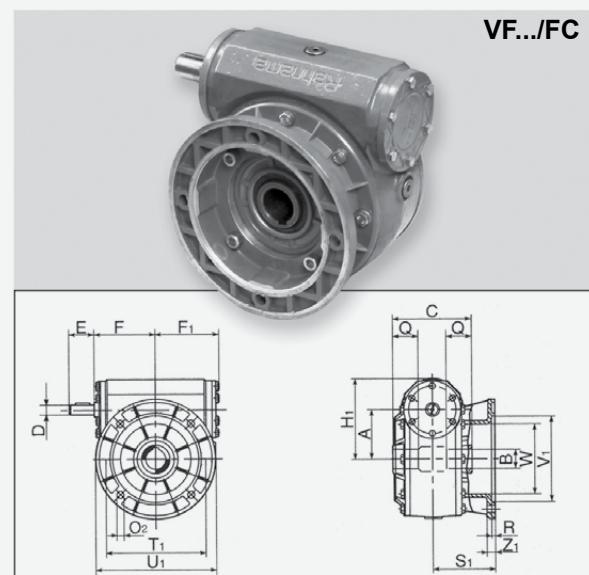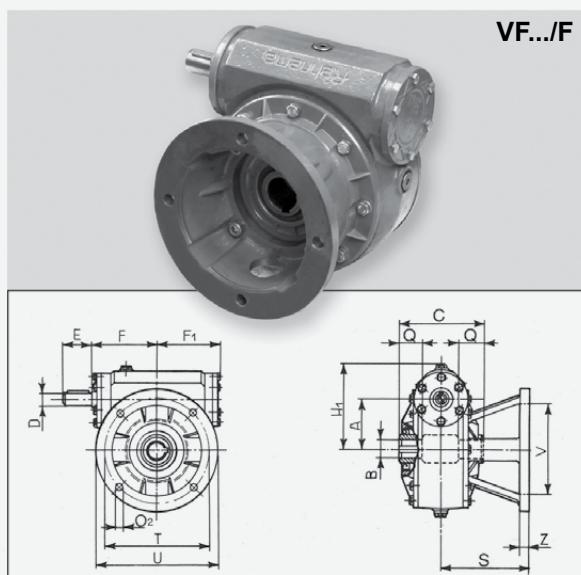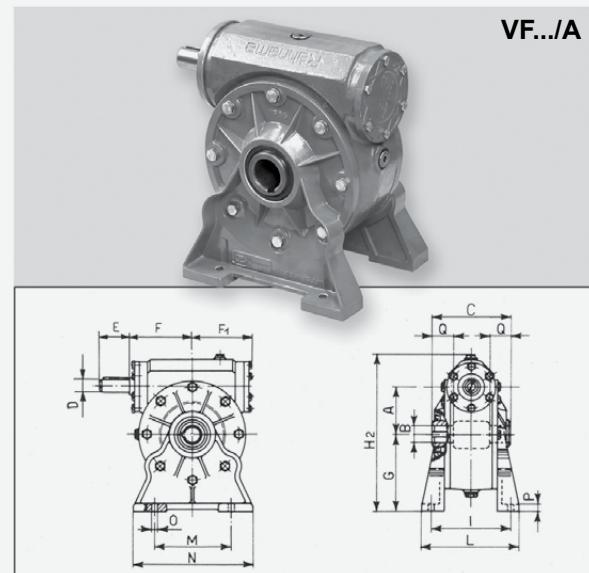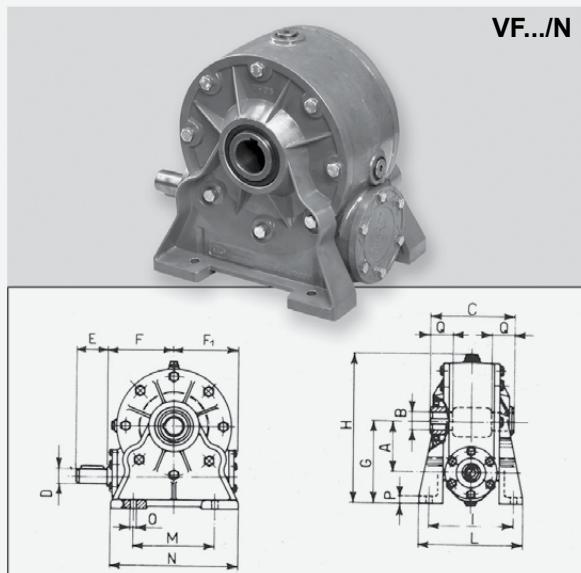MVF.../P


توجه: از اندازه 30 تا 86 نوع P به صورت استاندارد با دو پایه P ارائه می شود. از اندازه 110 تا 185 نوع P به صورت استاندارد با یک پایه P ارائه می شود. خریدار می تواند موقعیت واقعی پایه P را در تصویر مربوطه مشاهده کند.

		MVF...						
		49	62	86	110	130	150	185
A	-	49.5	62.17	86.9	110.1	130	150	185.4
B_{H7}	-	25	25	35	40	45	50	60
C	-	82	120	144	155	170	190	195
F	80/90	72.5	96	127	153	174	-	-
	100/112			138	164	190	200	226.5
	132			-	-	198	210.5	226.5
	160/80			-	-	-	210.5	226.5
F₁	-	63	80	110	138	154	179	205
G	-	82	100	142	170	195	218	260
H	-	138	173	248	312	348	400	457
H₁	-	80	98.5	138	169	195	218	267
H₂	-	162	199	280	339	390	438	521
H₃	-	56	73	106	142	153	180	203
I	-	93	110	146	181	203	211	251
L	-	124	143	186	220	245	260	320
L₁	-	36	57.5	66.5	74	78.5	83.5	91
M	-	64	94.5	140	200	220	240	270
N	-	110	140	220	270	310	330	360
O	-	8.5	10.5	11	12.5	16	18	22
O₁	-	M6x9 (4 holes)	M8x14 (4 holes)	M10x17 (4 holes)	M12x21 (8 holes)	M12x23 (8 holes)	M14x23 (8 holes)	M16x25 (8 holes)
O₂	-	6.5	10.5	12.5	12.5	16	18	22
P	-	12	12	14	15	18	20	22
Q	-	-	38	45	45	52.5	55	50
R	-	3	4	4	5	5	5	6
S	-	84	116	151	179.5	198.5	220	255
S₁	-	65.5	86	110.5	131.5	138.5	145.5	155.5
T	-	90	150	176	250	290	300	360
T₁	-	94	150	176	250	290	300	360
T₂	-	94	85	130	165	215	215	265
U	-	125	180	210	280	320	350	400
U₁	-	109	180	210	280	320	350	400
U₂	-	107.5	105	160	200	250	250	300
V_{H8}	-	70	115	152	220	265	260	310
V_{1H8}	-	82	115	152	220	265	260	310
V_{2h8}	-	68	70	110	130	180	180	230
W	-	72	80	120	170	180	200	270
Z	-	12	11	15	20	20	22	22
Z₁	-	8.5	11	15	20	20	22	22

توجه:

- عدد بعد از MVF فاصله مرکز محور حلزون را تا مرکز چرخ حلزون گیربکس نشان می دهد.
- محورهای خروجی بطور معمول توخالی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری به صورت توپر یک طرفه و یا دوطرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).
- نوع P/49 دارای سوراخهای قلاویز شده M6x9 ۴۵° هستند که با زاویه ۴۵° همانند تصویر نسبت به هم قرارگرفته اند.
- ابعاد Y و X متناسب با اندازه موتور تغییر می کنند (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۵).
- در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۳۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشند.



توجه: از اندازه 30 تا 86 نوع P به صورت استاندارد با دو پایه P ارائه می شود. از اندازه 110 تا 185 نوع P به صورت استاندارد با یک پایه P ارائه می شود. (خریدار می تواند موقعیت واقعی پایه P را در تصویر مربوطه مشاهده کند).

	VF...						
	49	62	86	110	130	150	185
A	49.5	62.17	86.9	110.1	130	150	185.4
B _{H7}	25	25	35	40	45	50	60
C	82	120	144	155	170	190	195
D _{h6}	16	18	25	25	30	35	40
E	40	45	50	60	60	65	70
F	64.5	85	113.5	143.5	162	185	214.5
F ₁	63	80	110	138	154	179	205
G	82	100	142	170	195	218	260
H	138	173	248	312	348	400	457
H ₁	80	98.5	138	169	195	218	267
H ₂	162	199	280	339	390	438	521
H ₃	56	73	106	142	153	180	203
I	93	110	146	181	203	211	251
L	124	143	186	220	245	260	320
L ₁	36	57.5	66.5	74	78.5	83.5	91
M	64	94.5	140	200	220	240	270
N	110	140	220	270	310	330	360
O	8.5	10.5	11	12.5	16	18	22
O ₁	M6x9 (4 holes)	M8x14 (4 holes)	M10x17 (4 holes)	M12x21 (8 holes)	M12x23 (8 holes)	M14x23 (8 holes)	M16x25 (8 holes)
O ₂	6.5	10.5	12.5	12.5	16	18	22
P	12	12	14	15	18	20	22
Q	-	38	45	45	52.5	55	50
R	3	4	4	5	5	5	6
S	84	116	151	179.5	198.5	220	255
S ₁	65.5	86	110.5	131.5	138.5	145.5	155.5
T	90	150	176	250	290	300	360
T ₁	94	150	176	250	290	300	360
T ₂	94	85	130	165	215	215	265
U	125	180	210	280	320	350	400
U ₁	109	180	210	280	320	350	400
U ₂	107.5	105	160	200	250	250	300
V _{H8}	70	115	152	220	265	260	310
V _{1H8}	82	115	152	220	265	260	310
V _{2h8}	68	70	110	130	180	180	230
W	72	80	120	170	180	200	270
Z	12	11	15	20	20	22	22
Z ₁	8.5	11	15	20	20	22	22
Kg	3	6	16.3	32.5	49	60	94


توجه:

- عدد بعد از VF فاصله مرکز محور حلزون را تا مرکز چرخ حلزون گیربکس نشان می دهد.
- محورهای خروجی بطور معمول توخالی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری به صورت توپر یک طرفه و یا دوطرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).
- نوع P/49 دارای سوراخهای قلاویز شده M6x9 هستند که با زاویه ۴۵° همانند تصویر نسبت به هم قرار گرفته اند.
- در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۳۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشند.



VF/MVF 210					
فریم	132	160	180	200	225
F ₂	423	454	454	454	489
A	210	210	210	210	210
B _{H7}	90	90	90	90	90
C	270	270	270	270	270
D _{1h6}	48	48	48	48	48
E	110	110	110	110	110
E ₁	20	20	20	20	20
F	226.5	226.5	226.5	226.5	226.5
F ₁	242.5	242.5	242.5	242.5	242.5
G	335	335	335	335	335
H	555	555	555	555	555
H ₁	330	330	330	330	330
H ₂	635	635	635	635	635
H ₃	220	220	220	220	220
I	265	265	265	265	265
L	320	320	320	320	320
L ₁	250	250	250	250	250
M	340	340	340	340	340
N	440	440	440	440	440
O	26	26	26	26	26
O ₁	M16x30	M16x30	M16x30	M16x30	M16x30
O ₂	27	27	27	27	27
P	25	25	25	25	25
Q ₁	283	283	283	283	283
R	12	12	12	12	12
S	335	335	335	335	335
S ₁	184	184	184	184	184
T	423.5	423.5	423.5	423.5	423.5
T ₁	423.5	423.5	423.5	423.5	423.5
T ₂	300	300	300	300	300
U	475	475	475	475	475
U ₁	475	475	475	475	475
U ₂	350	350	350	350	350
V _{H8}	330	330	330	330	330
V _{1H8}	330	330	330	330	330
V _{2h8}	250	250	250	250	250
W	320	320	320	320	320
Z	28	28	28	28	28
Z ₁	28	28	28	28	28
Kg	175	175	175	175	175

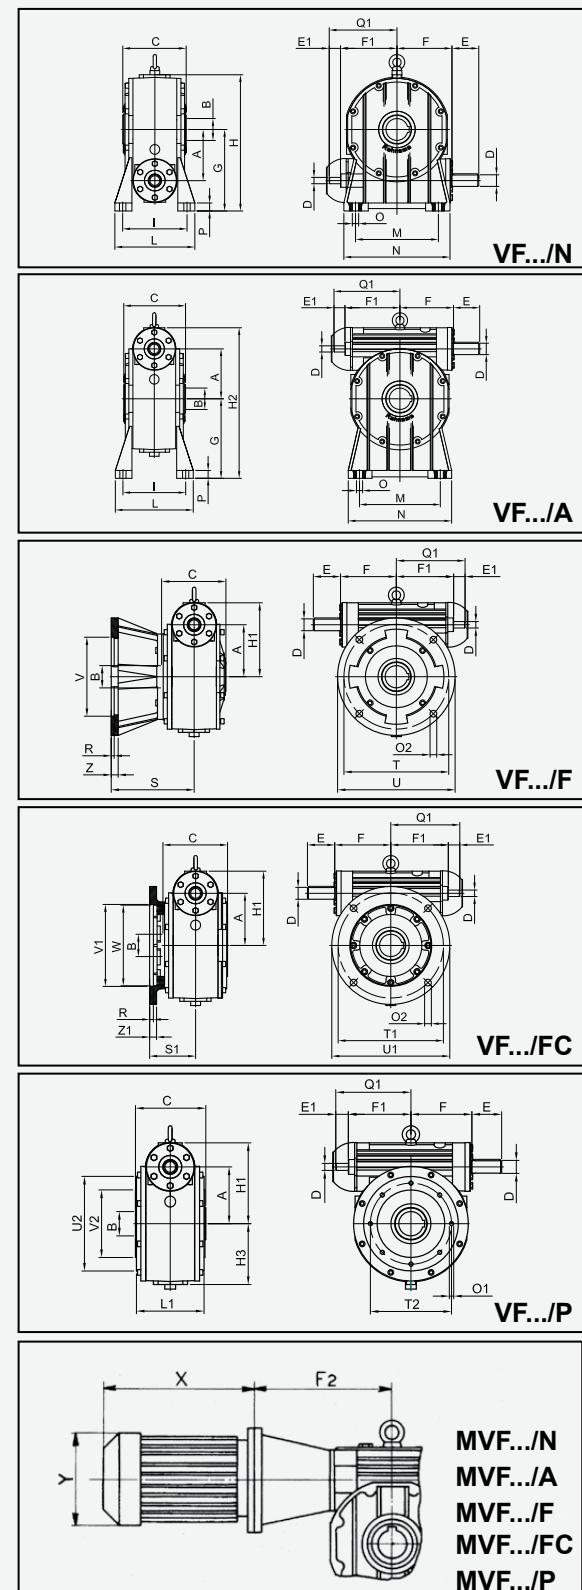ابعاد کلی اندازه های 210









MVF.../N
MVF.../A
MVF.../F
MVF.../FC
MVF.../P

- توجه:
 • عدد مندرج در ردیف A، فاصله مرکز محور حلزون و چرخ حلزون را نشان می دهد.
 • محورهای خروجی به طور معمول توانایی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری بصورت توپر یک طرفه و یا دوطرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).
 • ابعاد Y و X متناسب با اندازه موتور تغییر می نمایند (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۵).
 • در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۲۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشد.



VF/MVF 250

فریم	132	160	180	200	225
F ₂	454	485	485	484	515
A	250	250	250	250	250
B _{H7}	110	110	110	110	110
C	324	324	324	324	324
D _{1h6}	55	55	55	55	55
E	110	110	110	110	110
E ₁	30	30	30	30	30
F	256	256	256	256	256
F ₁	271.5	271.5	271.5	271.5	271.5
G	380	380	380	380	380
H	645	645	645	645	645
H ₁	370	370	370	370	370
H ₂	734	734	734	734	734
H ₃	265	265	265	265	265
I	310	310	310	310	310
L	380	380	380	380	380
L ₁	310	310	310	310	310
M	400	400	400	400	400
N	520	520	520	520	520
O	33	33	33	33	33
O ₁	M16x40	M16x40	M16x40	M16x40	M16x40
O ₂	33	33	33	33	33
P	30	30	30	30	30
Q ₁	341	341	341	341	341
R	15	15	15	15	15
S	-	-	-	-	-
S ₁	225	225	225	225	225
T	-	-	-	-	-
T ₁	530	530	530	530	530
T ₂	400	400	400	400	400
U	-	-	-	-	-
U ₁	600	600	600	600	600
U ₂	450	450	450	450	450
V _{H8}	-	-	-	-	-
V _{1H8}	450	450	450	450	450
V _{2h8}	350	350	350	350	350
W	430	430	430	430	430
Z	-	-	-	-	-
Z ₁	30	30	30	30	30
Kg	275	275	275	275	275

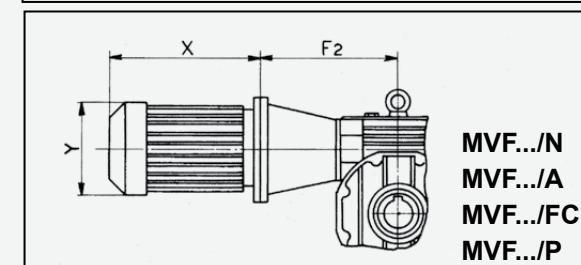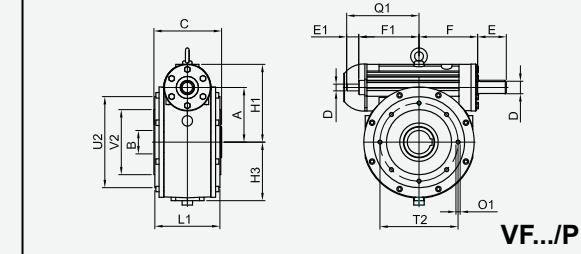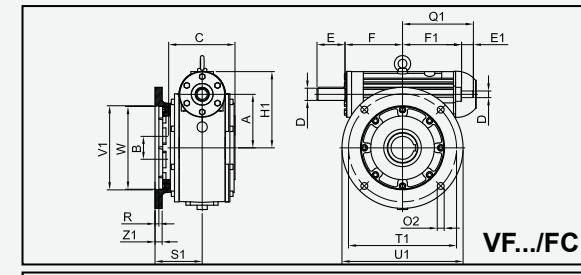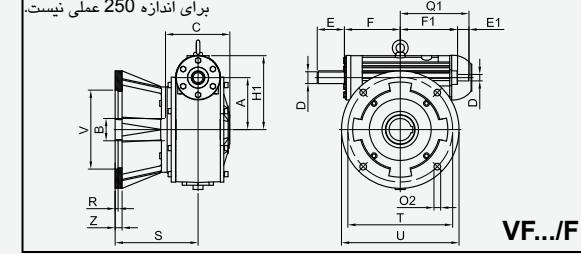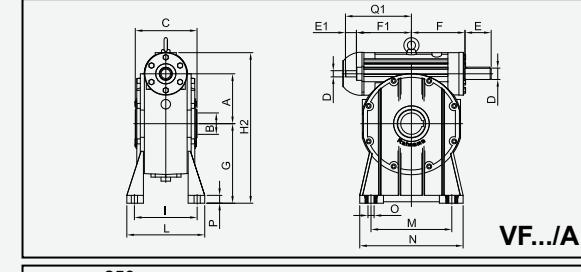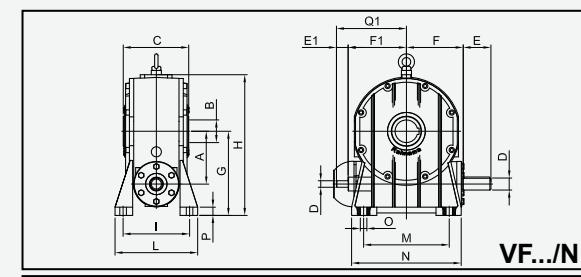ابعاد کلی اندازه های 250

**MVF.../N
MVF.../A
MVF.../FC
MVF.../P**

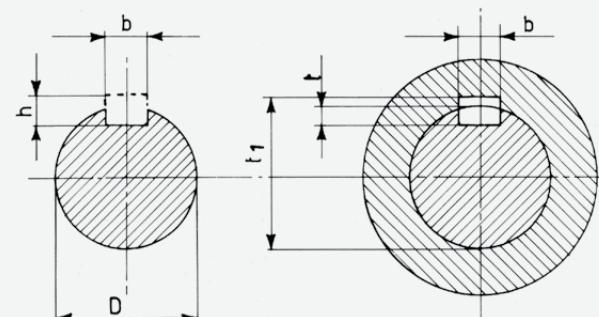
- توجه: بطور معمول اندازه های 250 با دو پایه P ارائه می گردد.
- عدد مندرج در ردیف A، فاصله مرکز محور حلزون و چرخ حلزون را نشان می دهد.
- محورهای خروجی بطور معمول توخالی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری به صورت توپر یک طرفه و یا دوطرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).
- ابعاد Z و X متناسب با اندازه موتور تغییر می نمایند (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۵).
- در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۳۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشد.

جدول اندازه های جای خار




		محور ورودی							محور خروجی						
		Ø		خار		جای خار			Ø		خار		جای خار		
		D	b <h></h>	b	t	Tol.	t ₁	Tol.	D	b <h></h>	b	t	Tol.	t ₁	Tol.
-	VF 27	7	3x3	3	1.8	0~+0.1	8.4	0~+0.1	9	3x3	3	1.8	0~+0.1	10.4	0~+0.1
VFU 30	-	9	3x3	3	1.8	0~+0.1	10.4	0~+0.1	14	5x5	5	3	0~+0.1	16.3	0~+0.1
VFU 44	-	11	4x4	4	2.5	0~+0.1	12.8	0~+0.1	18	6x6	6	3.5	0~+0.1	20.8	0~+0.1
VFU 50	VF 49	16	5x5	5	3	0~+0.1	18.3	0~+0.1	25	8x7	8	4	0~+0.1	28.3	0~+0.1
VFU 63	VF 62	18	6x6	6	3.5	0~+0.1	20.8	0~+0.1	25	8x7	8	4	0~+0.1	28.3	0~+0.1
VFU 86	VF 86	25	8x7	8	4	0~+0.1	28.3	0~+0.1	35	10x8	10	5	0~+0.1	38.3	0~+0.1
VFU 110	VF 110	25	8x7	8	4	0~+0.1	28.3	0~+0.1	40	12x8	12	5	0~+0.1	43.3	0~+0.1
VFU 130	VF 130	30	8x7	8	4	0~+0.1	33.3	0~+0.1	45	14x9	14	5.5	0~+0.1	48.8	0~+0.1
VFU 150	VF 150	35	10x8	10	5	0~+0.2	38.3	0~+0.2	50	14x9	14	5.5	0~+0.2	53.8	0~+0.2
VFU 185	VF 185	40	12x8	12	5	0~+0.2	43.3	0~+0.2	60	18x11	18	7	0~+0.2	64.4	0~+0.2
VFU 210	VF 210	48	14x9	14	5.5	0~+0.2	51.8	0~+0.2	90	25x14	25	9	0~+0.2	95.4	0~+0.2
VFU 250	VF 250	55	16x10	16	6	0~+0.2	59.3	0~+0.2	110	28x16	28	10	0~+0.2	116.4	0~+0.2

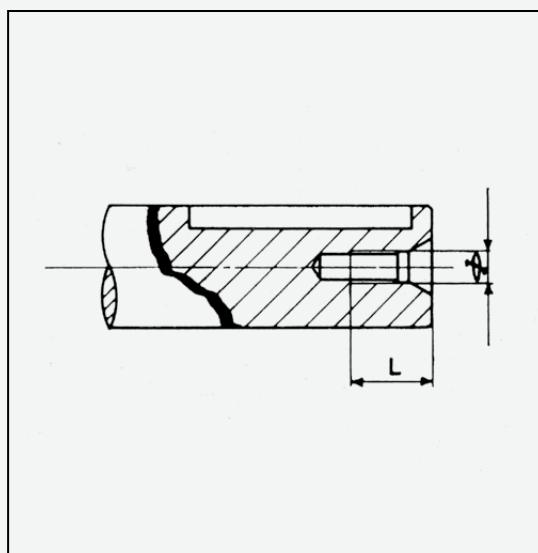ابعاد سوراخهای قلاویز شده در محورهای ورودی و خروجی



		محور ورودی		محور خروجی	
		Ø	L	Ø	L
-	VF 27	-	-	-	-
VFU 30	-	-	-	M5	13
VFU 44	-	-	-	M6	16
VFU 50	VF 49	M6	16	M8	20
VFU 63	VF 62	M6	16	M8	20
VFU 86	VF 86	M8	20	M10	25
VFU 110	VF 110	M8	20	M12	32
VFU 130	VF 130	M8	20	M12	32
VFU 150	VF 150	M10	30	M16	40
VFU 185	VF 185	M12	30	M16	40
VFU 210	VF 210	M16	40	M20	50
VFU 250	VF 250	M16	40	M24	64

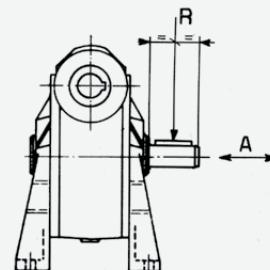جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی محورهای خروجی (برحسب daN)


		n_2 (دور در دقیقه)								
		200	140	100	70	50	40	30	20	14
-	VF 27	26	29	32	36	40	43	47	54	60
VFU 30	-	64	72	80	90	100	108	118	135	150
VFU 44	-	90	102	115	130	145	155	170	195	220
VFU 50	VF 49	127	143	160	180	200	214	235	265	300
VFU 63	VF 62	190	215	240	270	300	320	350	400	450
VFU 86	VF 86	260	290	320	360	400	430	470	540	600
VFU 110	VF 110	290	325	365	410	460	495	545	625	700
VFU 130	VF 130	500	560	630	700	800	850	940	1080	1200
VFU 150	VF 150	580	660	740	830	930	1000	1100	1250	1400
VFU 185	VF 185	690	780	870	980	1100	1200	1300	1500	1700
VFU 210	VF 210	1350	1500	1650	1850	2050	2200	2400	2700	3000
VFU 250	VF 250	2000	2250	2500	2800	3100	3300	3600	4050	4500

توجه: ابعاد قسمت بیرون آمده شفت خروجی در جدول تجهیزات جانبی آمده است. (صفحه ۳۵)

جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی محورهای ورودی (برحسب daN)

n_1 (rpm)	VF 27	-	-	VF 49	VF 62	VF 86	VF 110	VF 130	VF 150	VF 185	VF 210	VF 250
	-	VFU 30	VFU 44	VFU 50	VFU 63	VFU 86	VFU 110	VFU 130	VFU 150	VFU 185	VFU 210	VFU 250
1400	6	10	15	22	30	52	75	98	135	170	320	440
900	6	10	15	24	31	55	80	104	144	175	340	460
700	7	10	16	25	32	58	83	108	150	185	360	480
500	7	12	18	27	36	64	90	117	165	200	390	520
300	8	13	19	34	42	75	105	135	195	240	460	610

محاسبه بار شعاعی مجاز روی محورهای ورودی و خروجی (برحسب daN)

$$(17) \quad R = \frac{2000 \cdot M \cdot K}{D}$$

=R بار شعاعی (daN)

=M گشتاور خروجی (daNm)

=D قطر (mm) چرخ زنجیر، چرخ دنده، پولی تسمه ۷ و غیره

=K دارای مقادیر مختلف به شرح زیر می باشد:

چرخ زنجیر: k=1

چرخ دنده: k=1.25

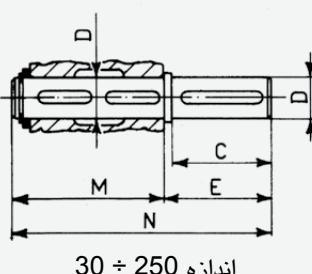
پولی تسمه ۷: k=1.5

توجه: مقدار R قید شده در جدول بالا باید کمتر از بار شعاعی حاصل از فرمول باشد.


- مقادیر بارهای شعاعی که در جدول بالا ذکر شده اند، اسمی بوده و برای بارهایی معتبرند که به فاصله نصف طول محور از شانه آن اثر می نمایند.
- حداکثر بار پیشran مجاز 0.2 مقدار قید شده در جدول است.
- گیربکس ها در حالت rpm 300 برای محور ورودی و rpm 14 جهت محور خروجی قابلیت تحمل بیشترین بار را در حالت آویخته دارا می باشد.
- لطفاً جهت به دست آوردن اعدادی که در جدول وجود ندارند، از روش درون یابی استفاده نمایید.
- ترجیحاً پولی یا چرخ دنده را تا جایی که ممکن است، نزدیک به شانه محور نصب نمایید.
- چنانچه محور خروجی از دو طرف بیرون آمده باشد، بار قبل تحمل در هر انتهای صورتی که بارها مساوی و هم جهت باشند، $\frac{2}{3}$ بار قید شده در جدول می باشد.

محورهای خروجی گیربکس های حلزونی

با محور خروجی یک طرفه




با محور خروجی دو طرفه

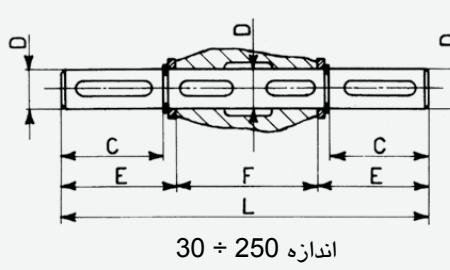

		C	D _{h6}	E	M	N
VFU 30	-	30	14	35	61	96
VFU 44	-	40	18	45	70	115
VFU 50	VF 49	60	25	65	89	154
-	VF 62	60	25	65	127	192
VFU 63	-	60	25	65	137	202
VFU 86	VF 86	60	35	65	152.5	217.5
VFU 110	VF 110	75	40	80	164	244
VFU 130	VF 130	80	45	85	176	261
VFU 150	VF 150	85	50	93	197	290
VFU 185	VF 185	100	60	110	202	312
VFU 210	VF 210	130	90	140	279	419
VFU 250	VF 250	165	110	175	333	508


		C	D _{h6}	E	F	L
VFU 30	-	30	14	32.5	58	123
VFU 44	-	40	18	42.7	64	149.4
VFU 50	VF 49	60	25	63.5	82	209
-	VF 62	60	25	63.5	120	247
VFU 63	-	60	25	63.5	130	257
VFU 86	VF 86	60	35	65	144	274
VFU 110	VF 110	75	40	80	155	315
VFU 130	VF 130	80	45	85	170	340
VFU 150	VF 150	85	50	90	190	370
VFU 185	VF 185	100	60	105	195	405
VFU 210	VF 210	130	90	140	270	550
VFU 250	VF 250	165	110	175	324	674

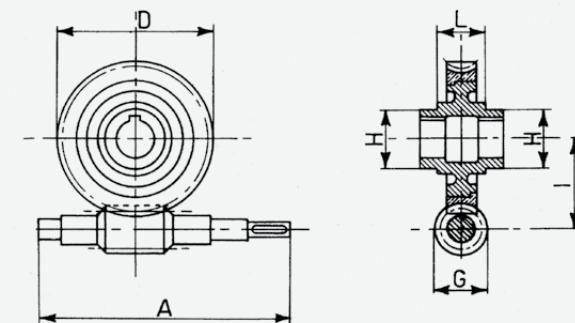توجه: رزوه سوراخ و اندازه جای خارها مطابق جدول صفحه ۳۲ می باشد.

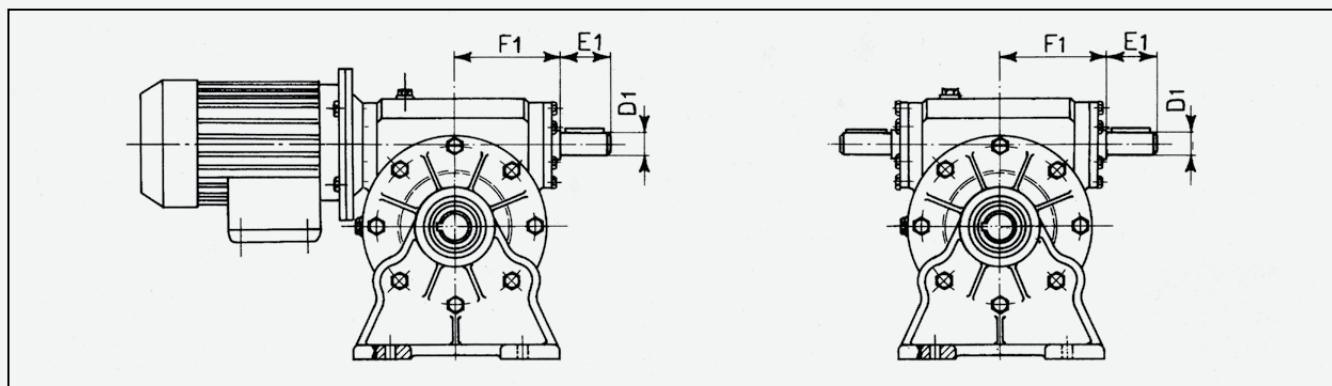ابعاد کلی محور و چرخ حلزونی VF, VF و RVF


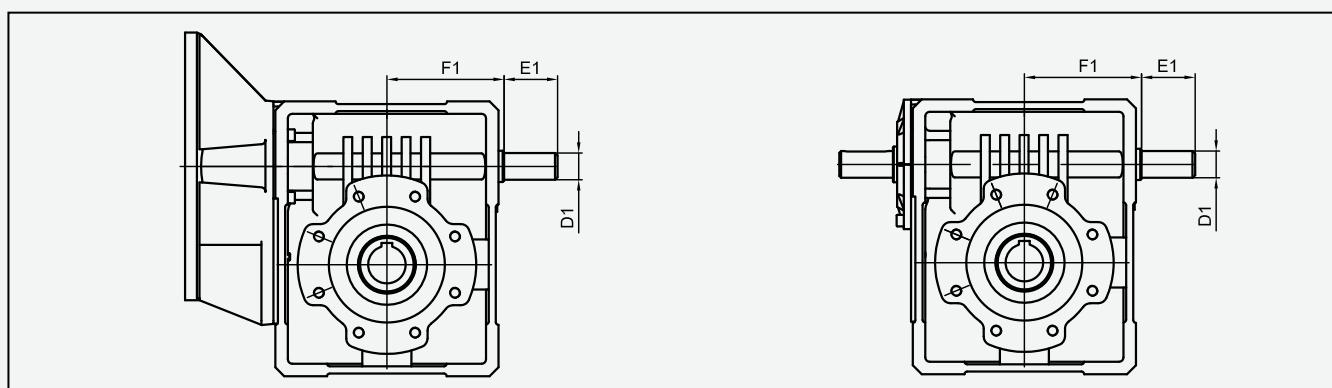
		A	D	G	H	ياتاقان	I	L
VFU 30	-	97	50	18	30		30	18
VFU 44	-	123	75	30	45		44.6	22
VFU 50	VF 49	155	82	30	40		49.5	38
-	VF 62	200	108	45	40		62.17	60.5
VFU 63	-	200	108	45	40		63	60.5
VFU 86	VF 86	246	155	52	50		86.9	71
VFU 110	VF 110	314	195	58.5	60		110.1	85
VFU 130	VF 130	352	234	68	70		130	85
VFU 150	VF 150	410	271	73.5	75		150	95
VFU 185	VF 185	464	327	90	85		185.4	102
VFU 210	VF 210	599	364	101	120		210	152
VFU 250	VF 250	667	438	120	150		250	180

توجه: ابعاد D و G حداقل مقداری است که می توان در نسبت تبدیل های مختلف پیدا کرد.

N-A-F-FC-P و VF/VF , VF و RVF نمونه های خاص
N-A-F-FC-P نمونه های قابل دسترس


	VF 49	VF 62	VF 86	VF 110	VF 130	VF 150	VF 185
D ₁	16	18	25	25	30	35	40
E ₁	40	45	50	60	60	65	70
F ₁	64.5	85	113.5	143.5	162	185	214.5


این نوع خاص فقط در صورت درخواست مشتری ارائه می شوند، لطفاً برای بررسی موجود بودن آن با واحد فروش ما تماس بگیرید.

NFU.../VFU... و RVFU , VFU نمونه های خاص
N,A,P-F-FC نمونه های قابل دسترس


	NFU 30	NFU 44	NFU 50	NFU 63	NFU 86	NFU 110	NFU 130	NFU 150	NFU 185
D ₁	9	11	16	18	25	30	30	35	40
E ₁	20	30	40	45	50	60	60	65	70
F ₁	45.5	54	70	85	110	130	159	190	210

این نوع خاص فقط در صورت درخواست مشتری ارائه می شوند، لطفاً برای بررسی موجود بودن آن با واحد فروش ما تماس بگیرید.

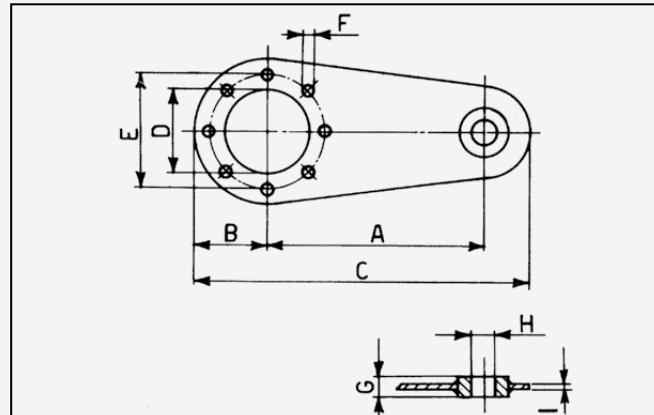بازوی واکنشی برای نمونه VF.../P



		A	B	C	D	E	F	G	H	I
VFU 30	-	100	40	157.5	50	65	7	14	8	4
VFU 44	-	100	44	157.5	50	65	7	14	8	4
VFU 50	VF 49	100	55	172.5	68	94	7	14	8	4
VFU 63	VF 62	150	55	233	75	90	9	20	10	6
VFU 86	VF 86	200	80	318	110	130	11	25	20	6
VFU 110	VF 110	250	100	388	130	165	13	25	20	6
VFU 130	VF 130	300	125	470	180	215	13	30	25	6
VFU 150	VF 150	300	125	470	180	215	15	30	25	6
VFU 185	VF 185	350	150	545	230	265	17	30	25	6
VFU 210	VF 210	350	175	625	250	300	19	60	50	8
VFU 250	VF 250	400	225	725	350	400	19	60	50	10

بازوی واکنشی تجهیزی است که برای منعطف کردن پوسته گیربکس در برابر تنفس و یا ناهم محوری یا لنگی بر روی گیربکس سوار می شود و تنشهایی که از این طریق به گیربکس وارد می شود را مستهک می کند. به عبارت دیگر با مهار کردن گیربکس توسط یک بازوی واکنشی، از بروز اشکالاتی که شوک ها یا لنگی ها می توانند بوجود آورند، جلوگیری به عمل می آید.

گیربکس هایی که به صورت خود سوارشو استفاده می شوند، بایستی در زمان نصب بر روی ماشین، حتماً از بازوی واکنشی استفاده شود و از بستن آنها بر روی شاسی جدا خودداری گردد.

توجه: منظور از خود سوارشو، گیربکس هایی هستند که مستقیماً شفت توخالی آنها بر روی محور ورودی ماشین نصب شده است و می تواند شامل همه ی گیربکس های هالوشفت که به این طریق نصب می گردند باشد.

		i	اندازه موتور (IEC B5-B14)										
			56	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
MVFU 30	-	7~60	*										
		70											
MVFU 44	-	7~35	*	*									
		46~100	*										
MVFU 50	MVF 49	7~28	*	*	*								
		36~60	*	*									
		70~100	*										
MVFU 63	MVF 62	7~24		*	*	*							
		30~45		*	*								
		64~100		*									
MVFU 86	MVF 86	7~30		*	*	*	*	*					
		40~56		*	*								
		64~100		*									
MVFU 110	MVF 110	7~56		*	*	*	*	*					
		64~100		*	*								
		7~40											
MVFU 130	MVF 130	46~80											
		100											
		7~10											
MVFU 150	MVF 150	15~20											
		23~46											
		56~100											
		7~10											
MVFU 185	MVF 185	15~20											
		30~40											
		50~80											
		100											
MVFU 210	MVF 210	برای تمام نسبت ها											
MVFU 250	MVF 250	برای تمام نسبت ها											

تمام گیربکس های ساخت کارخانه رهنما با سری الکتروموتورهای موتور ژن یا الکتروموتورهای استاندارد دیگر قابلیت مونتاژ دارند (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۵).
 بر اساس درخواست مشتری و در صورت قبول هزینه های مربوطه، کارخانه رهنما کلیه موتور گیربکس هایی را که با علامت (*) مشخص شده اند، به فلنج B14 مجهز می نماید.
 گیربکس مدل MVF 27 که باید موتورهای 0.08HP و 0.12HP روی آن نصب شود، فقط همراه موتور قابل ارائه می باشد زیرا سایر موتورها با این گیربکس هماهنگی ندارند.

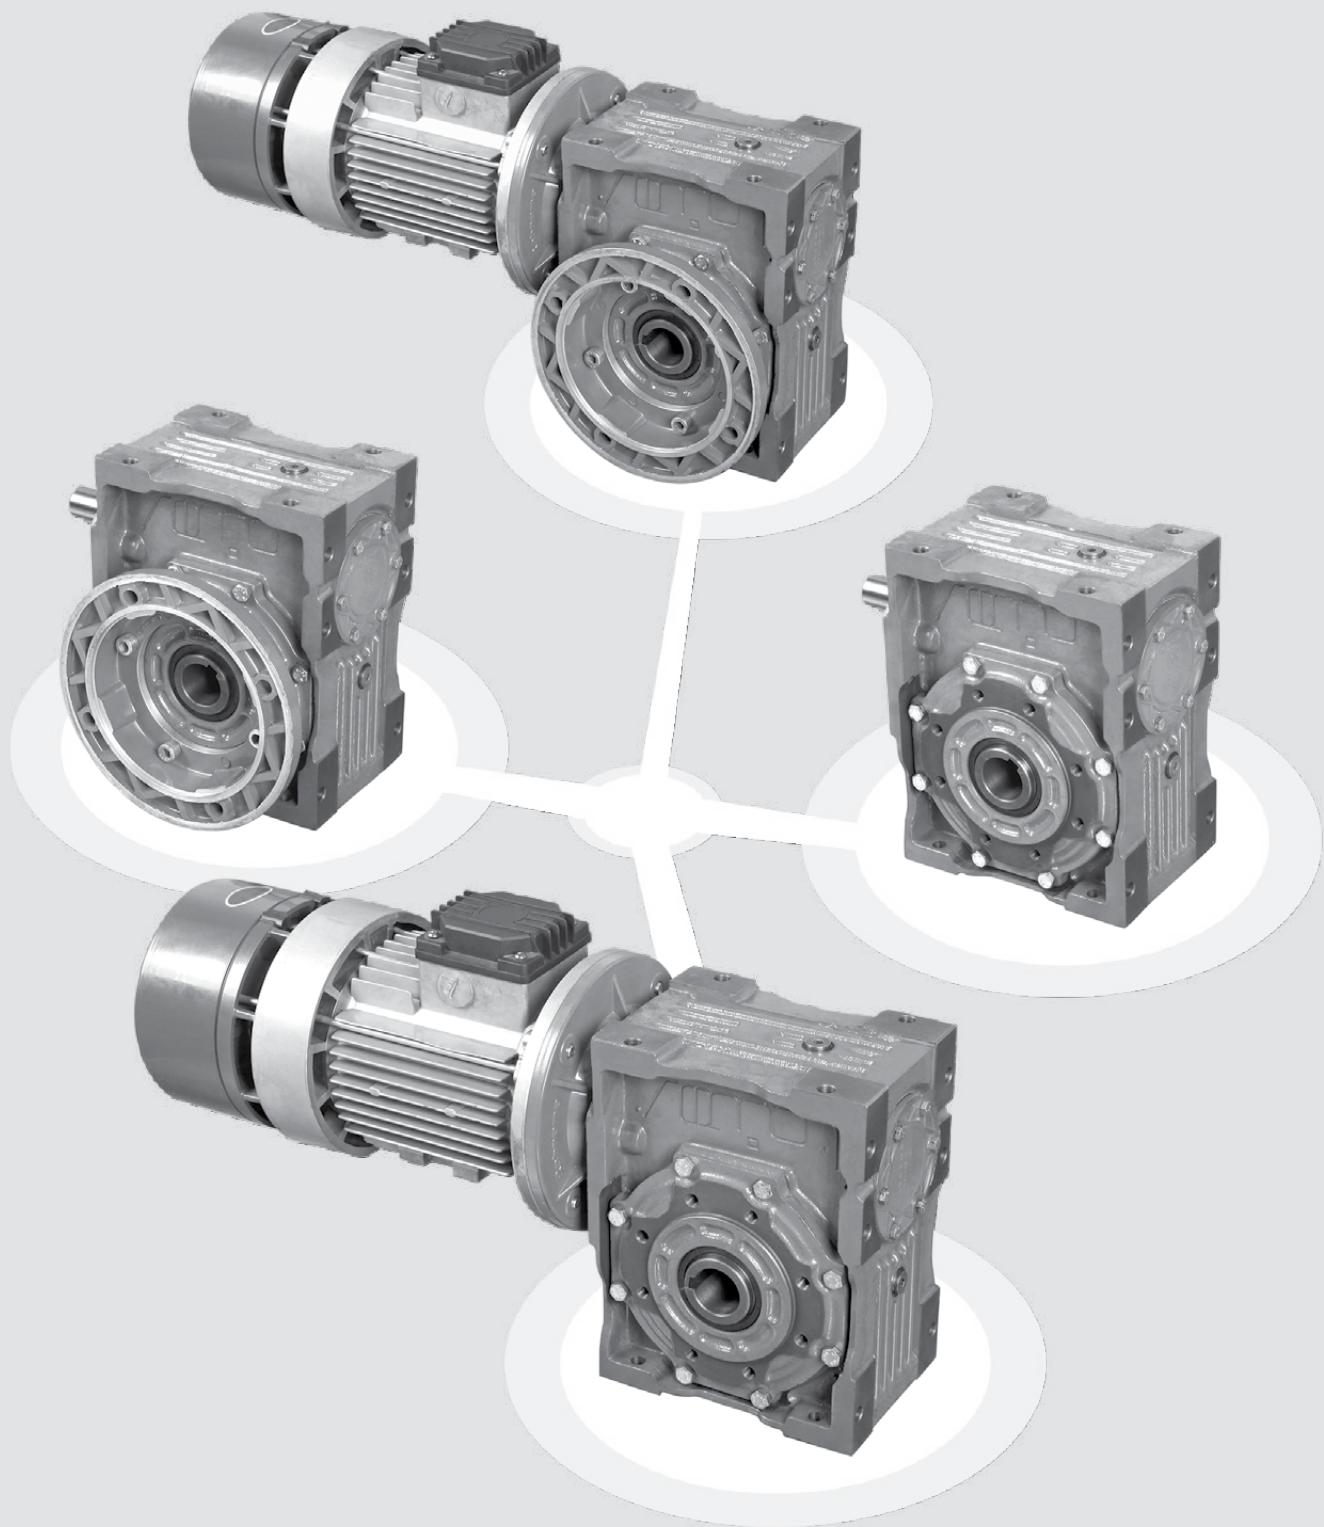


کالای صنعتی صفائی
www.kalasanatisafei.com

051-36512626

رہنمای
Rahnama
تولید گیربکس های صنعتی


گیربکس های حلزونی VFU



معرفی محصول

- گیربکس های سری VFU گونه ای از سری گیربکس های حلزونی هستند که دارای پایه و بدنه یکپارچه بوده و نسبت به آن دارای مزایای زیر می باشند:
- قابلیت نصب در وضعیت های مختلف بدون نیاز به تغییر در ساختار آنها
- یکپارچه بودن پوسته با پایه های آن که سبب جلوگیری از نشت روغن و خرابی زودهنگام پایه های گیربکس می شود.
- استحکام فوق العاده در برابر شکستگی به علت بروز عوامل مخرب
- کاهش ارتعاش گیربکس و درنتیجه کارکرد روان تر آن
- افزایش گشتاور خروجی ($M_2 \text{ daNm}$) به میزان تقریبی ۱۰ تا ۲۰ درصد
- بالا رفتن عمر کارکرد و زیبایی ظاهری محصول

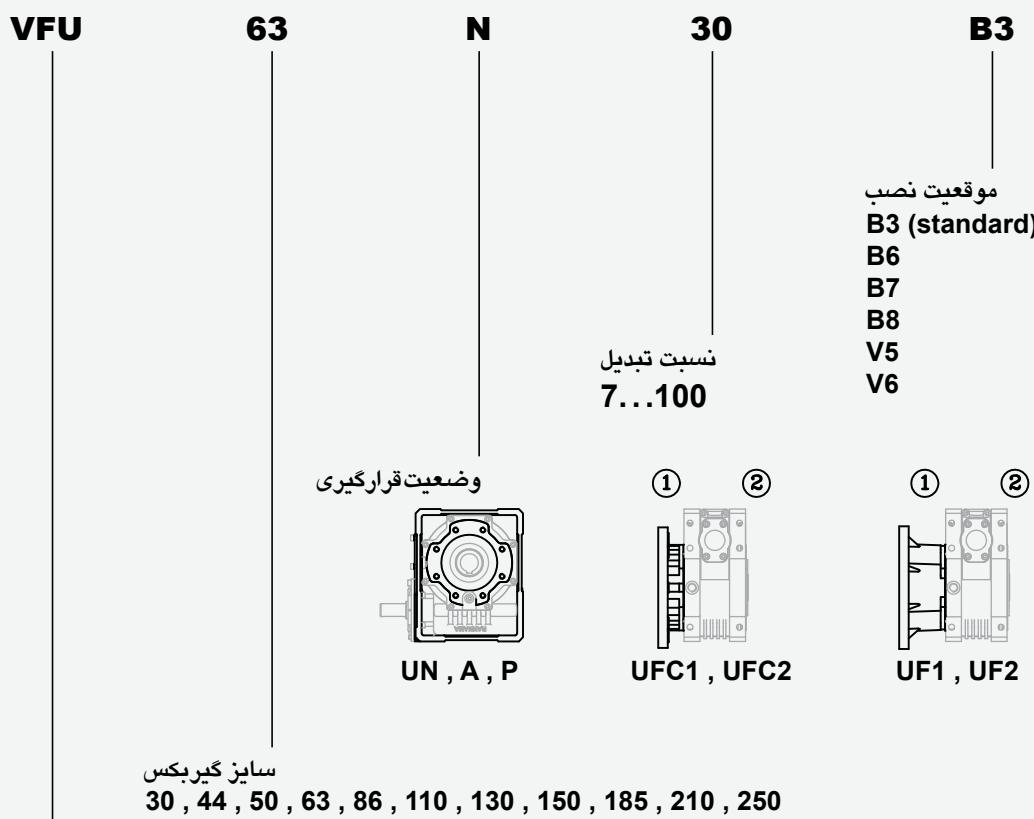مشخصات





مشخصه محصول

VFU گیربکس



















































MVFU موتورگیربکس یا گیربکس دربردارنده فلنج نصب موتور

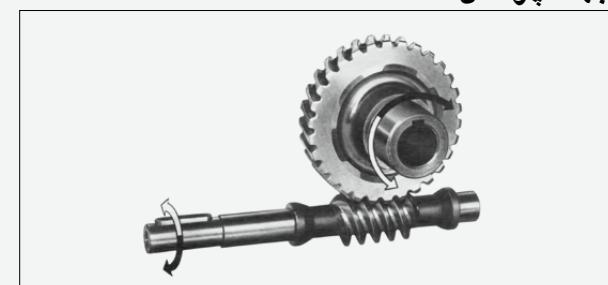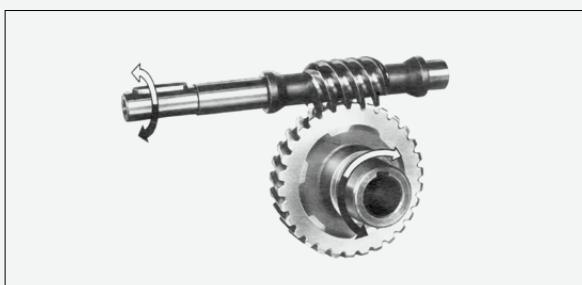جهت چرخش



روانکاری

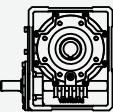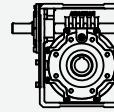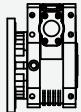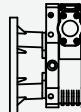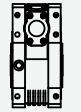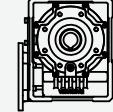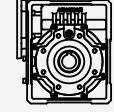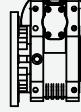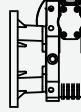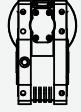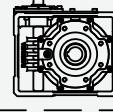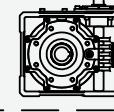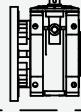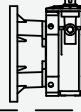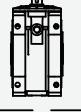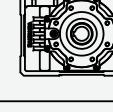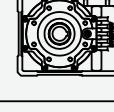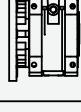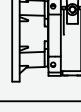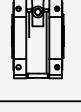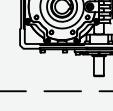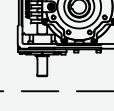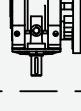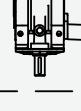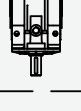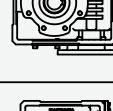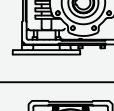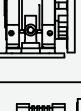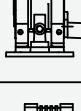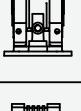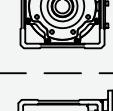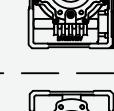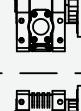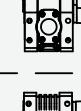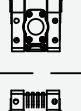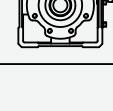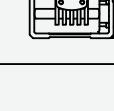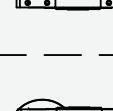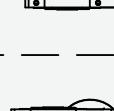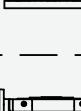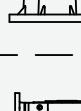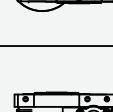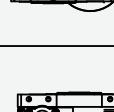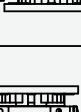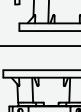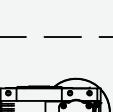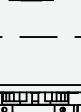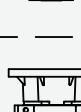


روانکاری مطابق گیربکس های VFU (صفحه ۱۹) صورت می گیرد.

		نمونه				
		N	A	FC	F	P
B3						
						
V6						
						
V5						
						
B8						
						
B6						
						
B7						
						

MVFU.../F



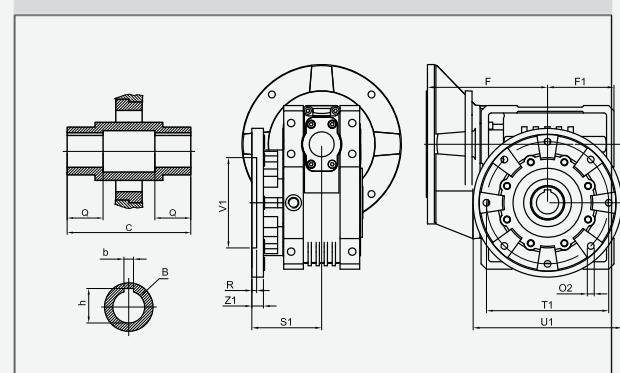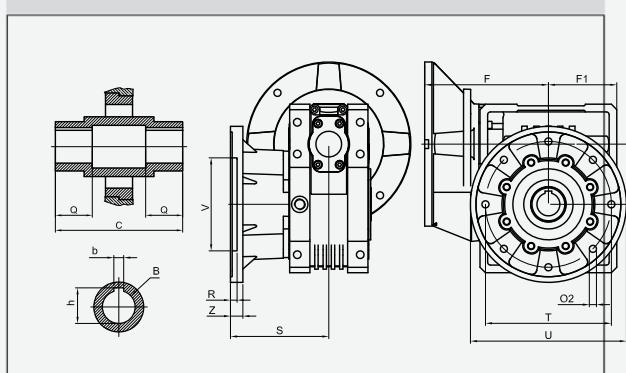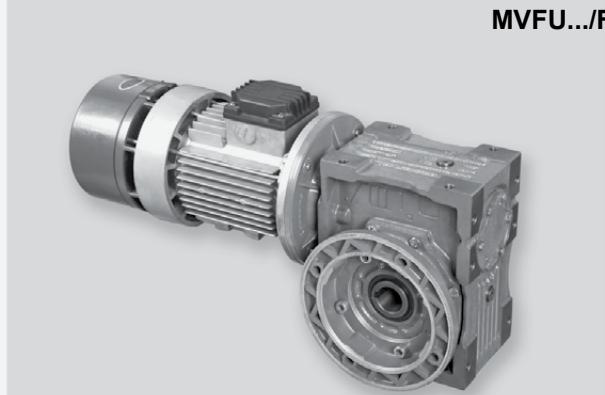MVFU.../FC



MVFU.../N.A.P



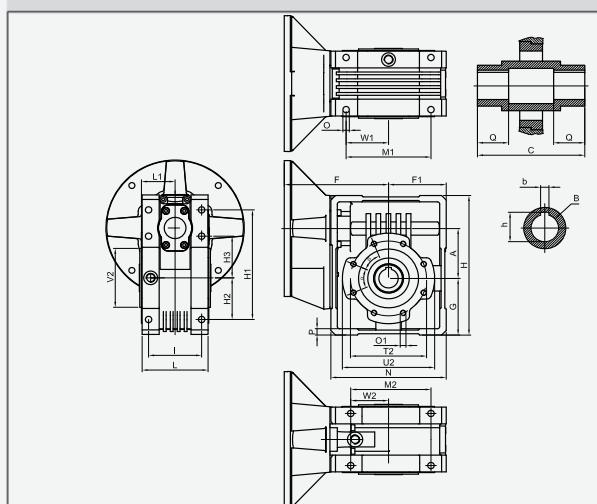
- عدد بعد از VFU فاصله مرکز محور حلزون را تا مرکز چرخ حلزون گیربکس نشان می دهد.

- محورهای خروجی بطور معمول توخالی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری به صورت توپر یک طرفه و یا دو طرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).

- انواع 50/P,44/P,30/P دارای سوراخهای قلاویز شده M6x9 هستند که با زاویه ۴۵° نسبت به هم قرار گرفته اند.

- ابعاد Z و X متناسب با اندازه موتور تغییر می کنند (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۵).


- در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۳۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشند.




			MVFU...										
			30	44	50	63	86	110	130	150	185	210	250
A	-		29.5	44.6	49.5	63	86.9	110.1	130	150	185.4	210	250
B_{H7}	-	14	18	25	25	35	40	45	50	60	90	110	
b	-	5	6	8	8	10	12	14	14	18	25	28	
C	-	58	66	99	130	144	155	170	190	195	270	324	
F	63	60	70	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71	-		86.5	108	-	-	-	-	-	-	-	
	80/90	59		86.5	108	137.5	155	-	-	-	-	-	
	100/112	-		-	-	153.5	230	240	254	266.5	-	-	
	132	-		-	-	-	226	240	265	266.5	436	472	
	160/180	-		-	-	-	-	-	265	266.5	467	503	
	200	-		-	-	-	-	-	-	-	467	400	
	225	-		-	-	-	-	-	-	-	502	534	
F₁	-	42	50	64	80	108	125	157.5	188	226.5	213	250	
G	-	43.5	54.5	52	64.5	101	125	153	190.5	205	210	265	
H	-	91.5	126	138	168.5	265	309	381	448.5	505	535	640	
H₁	-	56	-	101.5	125	200.4	242	265	295	380	400	443.5	
H₂	-	27.5	-	34.5	44	69.5	92	110	134.5	150	150	160	
H₃	-	-	-	-	70.9	92	-	-	150	150	160		
h	-	16.3	20.8	28.3	28.3	38.3	43.3	48.8	53.8	64.4	95.4	116.4	
I	-	43	81	69.5	84	120	115	150	185	190	265	310	
L	-	52	98	89	112	140	143	185	223	236	310	393	
L₁	-	-	35	44.5	59	65	73	77	89.5	90	125	155	
M₁	-	52	52	89.5	114	140	184	265	295	300	300	320	
M₂	-	52	52	89.5	114	140	174	265	295	300	300	320	
N	-	84	90	126	160	202	250	328	378	435	426	500	
O	-	6	8.5	9	10.5	10.5	14	14	18	22	26	33	
O₁	-	M6x9 (3 holes)	M6x9 (4 holes)	M6x9 (4 holes)	M8x14 (4 holes)	M10x17 (8 holes)	M12x21 (8 holes)	M12x23 (8 holes)	M14x23 (8 holes)	M16x25 (8 holes)	M16x30 (8 holes)	M16x40 (8 holes)	
α	-	-	-	90°	60°	40°	45°	40°	40°	50°	50°	50°	
β	-	-	-	90°	60°	50°	45°	50°	50°	40°	40°	40°	
O₂	-	6.5	8.5	6.5	10.5	12.5	13	12.5	18	22	27	33	
P	-	5	10	9	9	15	14	22	20	28	30	30	
Q	-	-	-	34	45	45	45	52.5	55	50	55	60	
R	-	-	-	3	5	4	12	5	6	6	12	15	
S	-	-	60	93	116	150	179.5	197	226	254	335	-	
S₁	-	-	-	74	86	109	131.5	137	151.5	154.5	184	225	
T	-	-	87	90	150	176	230	290	300	360	423.5	-	
T₁	-	-	-	94	150	176	230	290	300	360	423.5	530	
T₂	-	-	65	94	100	130	165	215	215	265	300	400	
U	-	-	110	125	180	210	285	320	350	400	475	-	
U₁	-	-	-	109	180	210	285	320	350	400	475	600	
U₂	-	82	80	107.5	120	157	200	260	250	300	355	450	
V_{H8}	-	-	60	70	115	152	170	265	260	310	330	-	
V_{1H8}	-	-	-	82	115	152	170	265	260	310	330	450	
V_{2h8}	-	-	50	68	80	110	130	180	180	230	250	350	
W₁	-	26	-	44	57	70	92	150.5	155	150	150	160	
W₂	-	26	-	44	57	70	82	150.5	155	150	150	160	
Z	-	-	9	12	11	15	23	20	22	24	28	-	
Z₁	-	-	-	8.5	11	15	22	20	24	24	28	30	



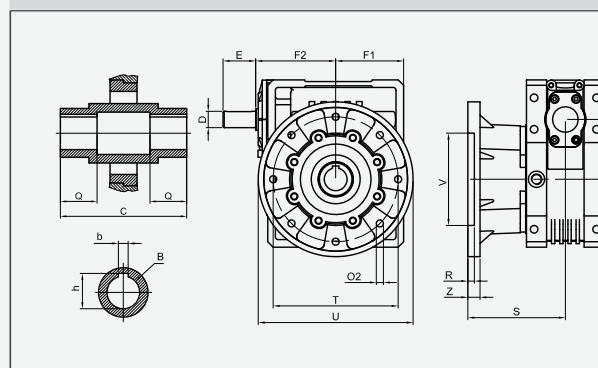VFU.../F




VFU.../FC

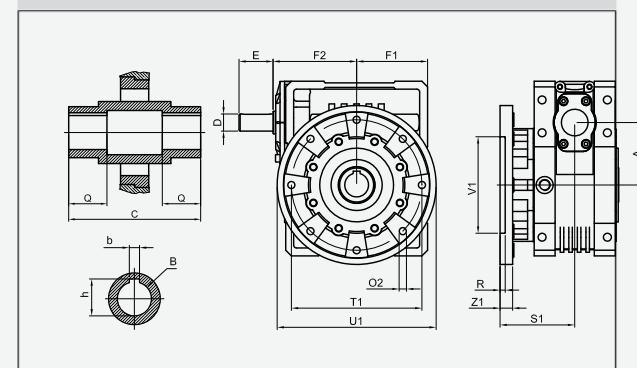


توجه:

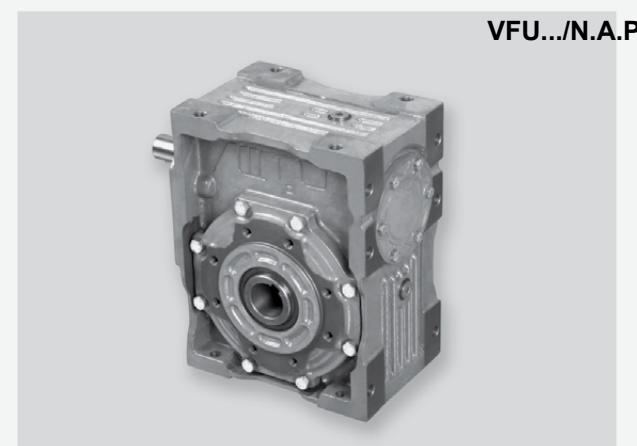- عدد بعد از U فاصله مرکز محور حلزون را تا مرکز چرخ حلزون گیربکس نشان می دهد.
- محورهای خروجی بطور معمول توخالی می باشند ولی در صورت تقاضای مشتری به صورت توپر یک طرفه و یا دوطرفه قابل عرضه می باشند (صفحه ۳۵).
- انواع 50/P, 44/P, 30/P دارای سوراخهای قلاویز شده M6x9 هستند که با زاویه 45° نسبت به هم قرار گرفته اند.
- در صورت درخواست مشتری، نوع P مطابق شکل صفحه ۳۷ با بازوی واکنشی، قابل ارائه می باشد.



VFU.../N.A.P

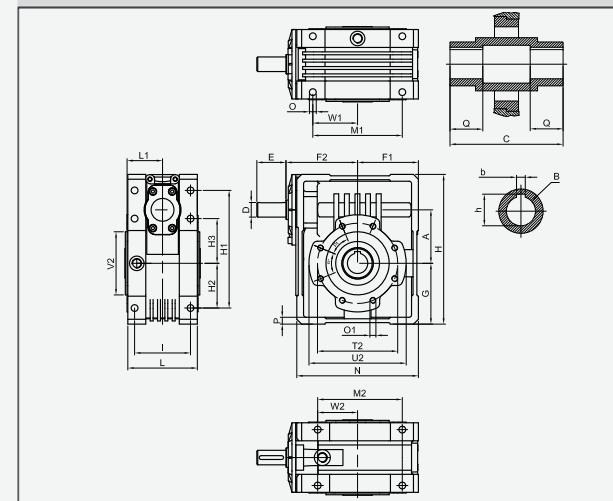

	VFU...										
	30	44	50	63	86	110	130	150	185	210	250
A	29.5	44.6	49.5	63	86.9	110.1	130	150	185.4	210	250
B _{H7}	14	18	25	25	35	40	45	50	60	90	110
b	5	6	8	8	10	12	14	14	18	25	28
C	58	66	99	130	144	155	170	190	195	270	324
d _{h6}	9	11	16	18	25	30	30	35	40	48	55
E	20	30	40	45	50	60	60	65	70	110	110
F ₁	42	50	64	80	108	125	157.5	188	226.5	213	250
F ₂	45	54	69	95	120	147	203	222	240	240	275
G	43.5	54.5	52	64.5	101	125	153	190.5	205	210	265
H	91.5	126	138	168.5	265	309	381	448.5	505	535	640
H ₁	56	-	101.5	125	200.4	242	265	295	380	400	443.5
H ₂	27.5	-	34.5	44	69.5	92	110	134.5	150	150	160
H ₃	-	-	-	-	70.9	92	-	-	150	150	160
h	16.3	20.8	28.3	28.3	38.3	43.3	48.8	53.8	64.4	95.4	116.4
I	43	81	69.5	84	120	115	150	185	190	265	310
L	52	98	89	112	140	143	185	223	236	310	393
L ₁	-	35	44.5	59	65	73	77	89.5	90	125	155
M ₁	52	52	89.5	114	140	184	265	295	300	300	320
M ₂	52	52	89.5	114	140	174	265	295	300	300	320
N	84	90	126	160	202	250	328	378	435	426	500
O	6	8.5	9	10.5	10.5	14	14	18	22	26	33
O ₁	M6x9 (3 holes)	M6x9 (4 holes)	M6x9 (4 holes)	M8x14 (4 holes)	M10x17 (8 holes)	M12x21 (8 holes)	M12x23 (8 holes)	M14x23 (8 holes)	M16x25 (8 holes)	M16x30 (8 holes)	M16x40 (8 holes)
α	-	-	90°	60°	40°	45°	40°	40°	50°	50°	50°
β	-	-	90°	60°	50°	45°	50°	50°	40°	40°	40°
O ₂	6.5	8.5	6.5	10.5	12.5	13	12.5	18	22	27	33
P	5	10	9	9	15	14	22	20	28	30	30
Q	-	-	34	45	45	45	52.5	55	50	55	60
R	-	-	3	5	4	12	5	6	6	12	15
S	-	60	93	116	150	179.5	197	226	254	335	-
S ₁	-	-	74	86	109	131.5	137	151.5	154.5	184	225
T	-	87	90	150	176	230	290	300	360	423.5	-
T ₁	-	-	94	150	176	230	290	300	360	423.5	530
T ₂	-	65	94	100	130	165	215	215	265	300	400
U	-	110	125	180	210	285	320	350	400	475	-
U ₁	-	-	109	180	210	285	320	350	400	475	600
U ₂	82	80	107.5	120	157	200	260	250	300	355	450
V _{H8}	-	60	70	115	152	170	265	260	310	330	-
V _{1H8}	-	-	82	115	152	170	265	260	310	330	450
V _{2H8}	-	50	68	80	110	130	180	180	230	250	350
W ₁	26	-	44	57	70	92	150.5	155	150	150	160
W ₂	26	-	44	57	70	82	150.5	155	150	150	160
Z	-	9	12	11	15	23	20	22	24	28	-
Z ₁	-	-	8.5	11	15	22	20	24	24	28	30



www.kalasanatisafei.com

051-36512626

لاید
Tolideh
Rahnama

ضمائم کاتالوگ



سرعت در حرکت دورانی

$$V = \pi \times d \times n$$

سرعت به m/min قطر به m

تعداد دور در دقیقه

گشتاور خروجی

$$M = F \times r$$

گشتاور خروجی به $daNm$

بازوی اهرم

$$M = \frac{995 \times P}{n}$$

توان به kW

تعداد دور در دقیقه

گشتاور دینامیکی جرم‌های متحرك نسبت به محور موتور

$$PD^2 = 364 \times \frac{P \times V^2}{n^2}$$

گشتاور دینامیک (kgm^2)

وزن

سرعت (m/sec)

تعداد دور در دقیقه

$$J = \frac{PD^2}{4}$$

ممان اینرسی

توان

$$P = \frac{m \times g \times v}{\eta \times 1000}$$

توان (kW)

انتقال

 مقاومت اصطکاکی (N)

$$P = \frac{Fr \times V}{1000}$$

جرم

$$Fr = \mu \times m \times g$$

سرعت (m/sec)

چرخش

راندمان

$$P = \frac{M \times n}{955}$$

ضریب اصطکاک

گشتاور خروجی ($daNm$)

تعداد دور در دقیقه

 $g = 9.81$

= وزنه ای که در انگلیس برابر ۱۱۲ پوند و در آمریکا برابر ۱۰۰ پوند است.

= واحدی در حجم که هشت تای آن برابر با یک گالن می‌باشد.

بارها

۱ گرم = $10/5$ دانه۱ گرم = 0.0227 انس۱ گرم = 0.0022 پاوند۱ کیلوگرم = $2/2$ پاوند۱ کیلوگرم = 0.01968 CWT (انگلیس)۱ کیلوگرم = 0.00098 تن (انگلیس)۱ کیلوگرم = 0.00111 تن (آمریکا)

طول

۱ میلی متر = $39/37$ میلی اینچ۱ سانتی متر = 3937 اینچ۱ سانتی متر = 0.328 فوت۱ سانتی متر = 0.1094 یارد۱ کیلومتر = 6214 مایل(in) = 0.0254 متر(ft) = 0.3048 متر

سطح

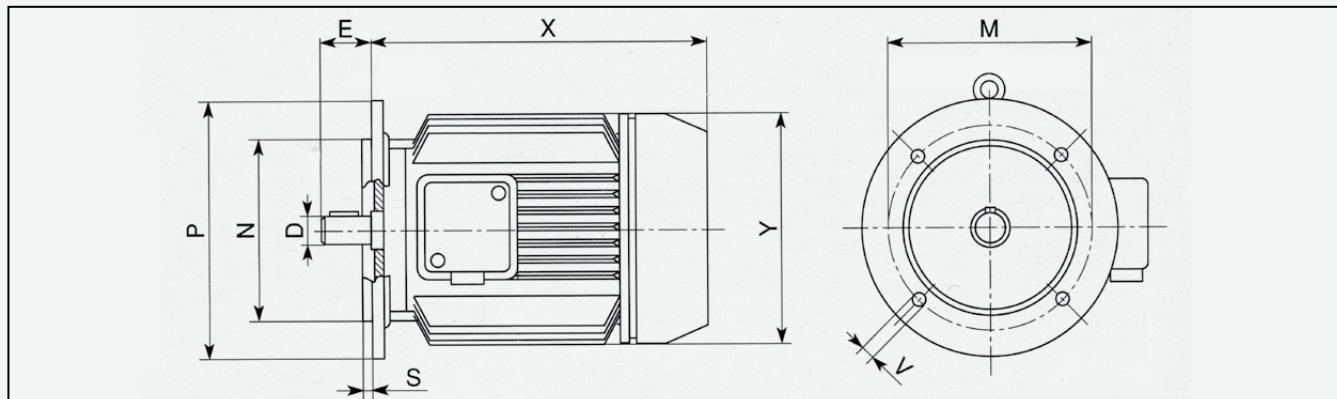
۱ سانتی مترمربع = 1000 اینچ مربع۱ سانتی مترمربع = 0.00107 فوت مربع۱ متر مربع = $1/195$ یارد مربع

حجم

۱ سانتی مترمکعب = 0.000001 اینچ مکعب۱ سانتی مترمکعب = 0.000035 فوت مکعب۱ مترمکعب = $1/307$ یارد مکعب۱ لیتر = $61/02$ اینچ مکعب۱ لیتر = 2202 گالن امپریال۱ لیتر = $1/77$ پاینت^۲

۱ تن (t) = $1016/047$ کیلوگرم (kg)
۱ پوند (lb) = 0.45359 کیلوگرم (kg)
۱ پوند نیترو (lb/in) = $4/48222$ نیوتون (N)
۱ پوند نیترو (lb/f) = $175/1268$ نیوتون متر (N/m)
۱ پوند فوت (lb/ft) = $1/405818$ نیوتون متر (N/m)
۱ کیلوگرم متر (kg/m) = $9/81$ نیوتون متر (N/m)
دکانیوتون متر (daNm) = $10 =$ نیوتون متر
نیوتون (N) = پوند × نیرو × $4/48222$
نیوتون / متر (N/m) = پوند / اینچ × $0/113$
نیوتون / متر (N/m) = کیلوگرم / متر × $9/81$

ابعاد کلی برای موتورهای الکتریکی استاندارد شده سری (IEC) نوع ٤ - B5 - قطبی



سایز موتور	قطبی ٢				قطبی ٤				قطبی ٦				D	E	N	M	P	S	V	X	Y	Kg
	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW										
*55 a	-	-	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	102	2.2
*55 b	-	-	0.08	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	102	2.6
*56	-	-	0.12	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	110	3.5
56 A	0.12	0.09	0.08	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	102	3.5
56 B	0.16	0.12	0.12	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	102	3.5
63 A	0.25	0.18	0.16	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	122	3.5
63 B	0.33	0.25	0.25	0.18	0.16	0.12	-	-	11	23	95	115	140	3	9.5	-	-	-	-	211	140	4
71 A	0.5	0.37	0.33	0.25	0.25	0.18	0.25	0.18	14	30	110	130	160	3.5	9.5	-	-	-	-	211	140	5.5
71 B	0.75	0.55	0.5	0.37	0.33	0.25	0.33	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	140	6.5
80 A	1	0.75	0.75	0.55	0.5	0.37	0.5	0.37	19	40	130	165	200	3.5	11.5	-	-	-	-	231	164	9
80 B	1.5	1.1	1	0.75	0.75	0.55	0.75	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	164	10
90 S	2	1.5	1.5	1.1	1	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	13	-
90 LA	3	2.2	2	1.5	1.5	1.1	-	-	24	50	130	165	200	3.5	11.5	-	-	-	-	270	181	15
**90 LB	-	-	2.5	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	18	-
100 LA	4	3	3	2.2	2	1.5	-	-	28	60	180	215	250	4	14	-	-	-	-	304	207	21
100 LB	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	207	25
112 M	5.5	4	5.5	4	3	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	31	-
132 S	7.5~10	5.5~7.5	7.5	5.5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	42	-
132 M	12.5	9	10	7.5	5.5~7.5	4~5.5	-	-	38	80	230	265	300	4	14	-	-	-	-	402	259	52
**132 M	-	-	12.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	58	-
160 M	15~20	11~15	15	11	10	7.5	-	-	42	110	250	300	350	5	18	-	-	-	-	540	335	80
160 L	25	18.5	20	15	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	335	90
180 M	30	22	25	18.5	-	-	-	-	48	110	250	300	350	5	18	-	-	-	-	600	374	115
180 L	35	26	30	22	20	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	374	130
200 L	40~50	30~37	40	30	25~30	18.5~22	-	-	55	110	300	350	400	5	18	-	-	-	-	656	416	220
225 S	-	-	50	37	-	-	-	-	*60	140	350	400	450	5	18***	-	-	-	-	680	416	260
225 M	60	45	60	45	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	416	280
250 M	75	55	75	55	50	37	-	-	*65	140	450	500	550	5	18***	-	-	-	-	742	490	350
280 S	100	75	100	75	60	45	-	-	*75	140	450	500	550	5	18***	-	-	-	-	892	490	445
280 S	125	90	125	90	75	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	490	480

* برای موتورهای دو قطبی

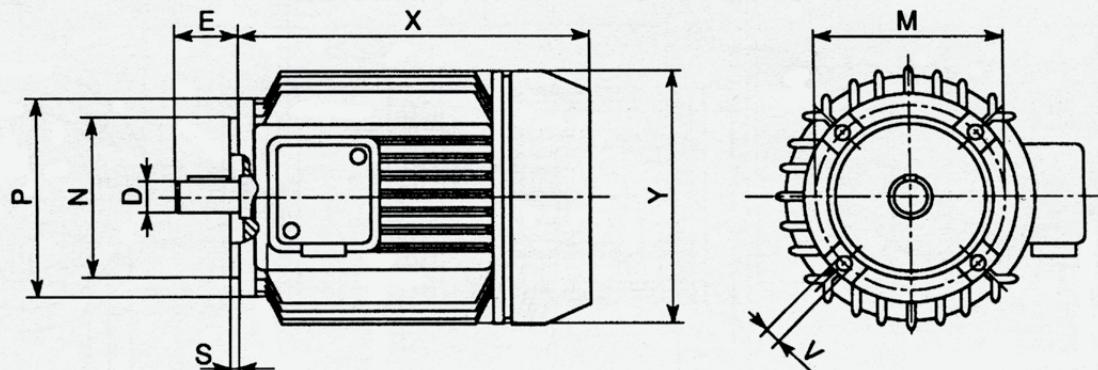
D=65 , E=140 280 ، فرم D=60 , E=140 250 ، فرم D=55 , E=110 225

** توان در استاندارد IEC مشخص نگردیده است.

*** دارای ٨ سوراخ

توجه: اندازه ها و وزن برای کلیه سایزها به سازنده اصلی بستگی داشته و می تواند حسب مورد تغییر نماید.

ابعاد کلی برای موتورهای الکتریکی استاندارد شده سری (IEC) نوع B14 - ٤ قطبی



سایز موتور	قطبی ۲		قطبی ۴		قطبی ۶		D	E	N	M	P	S	V	X	Y
	HP	KW	HP	KW	HP	KW									
63 A	0.25	0.18	0.16	0.12	-	-	11	23	60	75	90	2.5	M5	185	122
63 B	0.33	0.25	0.25	0.18	-	-									
71 A	0.5	0.37	0.33	0.25	0.5	0.18	14	30	70	85	105	2.5	M6	211	140
71 B	0.75	0.55	0.5	0.37	0.33	0.25									
80 A	1	0.75	0.75	0.55	0.5	0.37	19	40	80	100	120	3	M6	231	164
80 B	1.5	1.1	1	0.75	0.75	0.55									
90 S	2	1.5	1.5	1.1	1	0.75								245	
90 LA	3	2.2	2	1.5	1.5	1.1	24	50	95	115	140	3	M8	270	181
**90 LB	-	-	2.5	1.8	-	-								292	
100 LA	4	3	3	2.2	2	1.5	28	60	110	130	160	3.5	M8	304	207
100 LB	-	-	4	3	-	-									
112 M	5.5	4	5.5	4	3	2.2	28	60	110	130	160	3.5	M8	343	207

** توان در استاندارد IEC مشخص نگردیده است.

توجه: اندازه ها و وزن برای کلیه سایزها به سازنده اصلی بستگی داشته و می تواند حسب مورد تغییر نماید.